

FLUKE®

719PRO

Pressure Calibrator

Manual de uso

October 2013 (Spanish)

© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante tres años a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no cubre fusibles, baterías descartables o daños que sean consecuencia de accidentes, negligencia, uso indebido o condiciones anormales de uso o manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio técnico durante el período de garantía, envíe el producto defectuoso al centro de servicio Fluke autorizado junto con una descripción del problema.

ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños incidentales o indirectos, es posible que las limitaciones de esta garantía no sean de aplicación a todos los compradores.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Tabla de materias

Título	Página
Introducción.....	1
Póngase en contacto con Fluke	1
Información sobre seguridad.....	2
Símbolos	4
Equipo estándar	5
Características del Producto	5
Pantalla	8
Selección de idioma	9
Funcionalidad del menú de inicio	10
Uso de la luz de fondo.....	10
La opción MENÚ	10
Funcionalidad del menú principal	11
Ajuste de la pantalla activa	11
Ajuste de los parámetros de la pantalla activa	11
Uso de la función de cero.....	13

Módulo de presión y sensor interno (no absoluto)	13
Presión absoluta	13
Otras funciones controladas a través de los menús	14
Ajuste del contraste.....	14
Bloqueo y desbloqueo de las configuraciones	15
Almacenamiento y recuperación de configuraciones	15
Ajuste de los parámetros de desconexión automática	16
Activación y desactivación de una pantalla	17
Ajuste del tipo de sonda RTD.....	17
Amortiguamiento.....	18
Resistor HART™	18
Límites de la bomba	18
Configuración inicial y generación de presión básica	18
Consideraciones sobre la bomba eléctrica	20
Presión de medición	20
Compatibilidad de medios.....	21
Medición de la presión con módulos externos	21
Medición y generación de corriente (de 4 a 20 mA)	22
Medición de la tensión	24
Medición de la temperatura con un RTD	25
Prueba de interruptores de presión	26
Calibración del transmisor	29
Función de entrada de mA.....	29
Calibración de transmisor de presión a corriente.....	30
Función de porcentaje de error	30
Capacidad de almacenamiento de mínimo y máximo	35
Configuraciones de fábrica	36
Calibración de caudal / transferencia de custodia	39
Funcionamiento remoto	39

Interfaz remota	39
Configuración del puerto RS-232 para el control remoto.....	41
Cambio de funcionamiento de remoto a local	42
Usos y tipos de comandos	42
Procesamiento de caracteres	43
Tipos de datos de respuesta	44
Estado del calibrador	44
Comandos remotos y códigos de error.....	45
Introducción de comandos	50
Comandos comunes.....	50
Comandos de calibrador.....	51
Rangos y resolución.....	59
Mantenimiento.....	61
Reemplace las pilas	61
Limpieza del Producto.....	63
Limpieza del conjunto de válvulas	63
Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario	64
Especificaciones	67

Lista de tablas

Tabla	Título	Página
1.	Símbolos	4
2.	Características del Producto	7
3.	Funciones de la pantalla	9
4.	Concurrencia de modos	12
5.	Comandos comunes	45
6.	Comandos del calibrador.....	45
7.	Unidades de parámetro	48
8.	Códigos de error.....	49
9.	Rangos y resoluciones	59
10.	Accesorios y repuestos reemplazables	64

Lista de figuras

Figura	Título	Página
1.	Interfaz del Producto	6
2.	Pantalla	8
3.	Conexión de la bomba	19
4.	Presión con módulos externos	21
5.	Medición y generación de corriente.....	23
6.	Medición de tensión	24
7.	Medición de la temperatura con la sonda RTD	25
8.	Conexión del presostato.....	26
9.	Conexiones de transmisores de presión a corriente	31
10.	Conexión de la función de error porcentual.....	32
11.	Conexión remota típica.....	40
12.	Sustitución de las pilas	62
13.	Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario	66

Introducción

El Calibrador de presión 719PRO (en lo sucesivo, el Producto) es una herramienta fácil de usar y versátil. Su sensor de presión interno y su innovadora bomba eléctrica alcanzan unas presiones muy altas (máx. de 300 psi) que permiten al Producto calibrar prácticamente cualquier dispositivo de presión. El Producto cuenta con cuatro entradas para mA, tensión, contactos de interruptor y una sonda RTD. Gracias a la opción de un módulo de presión externo se puede obtener un rango más amplio de opciones de calibración de presión que incluyen valores absolutos y diferenciales.

Póngase en contacto con Fluke

Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de teléfono:

- Asistencia técnica en EE. UU.: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Calibración y reparación en EE. UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japón: +81-3-6714-3114
- Singapur: +65-6799-5566
- Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500

O bien, visite el sitio web de Fluke en www.fluke.com.

Para registrar su producto, visite <http://register.fluke.com>.

Para descargar manuales o ver, imprimir y descargar el último suplemento del manual, visite <http://us.fluke.com/user/support/manuals>.

Información sobre seguridad

Una **Advertencia** identifica condiciones y procedimientos que son peligrosos para el usuario. Una **Precaución** identifica condiciones y procedimientos que pueden causar daños en el Producto o en el equipo que se prueba.

⚠ ⚠ Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas, fuego o lesiones personales:

- **Monte y accione sistemas de alta presión sólo si conoce los procedimientos correctos sobre seguridad. Los líquidos y gases a alta presión son peligrosos y su energía se puede liberar sin ninguna señal previa.**
- **Lea toda la información de seguridad antes de usar el Producto.**
- **Lea atentamente todas las instrucciones.**
- **No utilice el Producto cerca de gases o vapores explosivos.**
- **Para las realizar las mediciones, utilice los terminales, la función y el rango correctos.**











- **No aplique una tensión superior a la nominal entre los terminales o entre cualquier terminal y la toma de tierra.**
- **No toque las tensiones de > 30 VCA rms, picos de 42 VCA o 60 VCC.**
- **Retire todas las sondas, los conductores de prueba y los accesorios antes de abrir el compartimento de pilas.**
- **No sobrepase el valor de la categoría de medición (CAT) del componente individual de menor valor de un producto, sonda o accesorio.**
- **No utilice el Producto si está dañado, e inutilícelo.**
- **Retire las señales de entrada antes de limpiar el Producto.**
- **Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas.**
- **La reparación del Producto solo puede ser realizada por un técnico autorizado.**
- **Utilice el producto únicamente como se especifica; en caso contrario, la protección suministrada por el producto puede no tener efecto.**

- Los sensores de presión se pueden dañar o pueden ocasionar daños o lesiones personales debido a una aplicación de la presión inadecuada. No se debe aplicar vacío a ningún sensor de presión del indicador. El Producto mostrará “OL” cuando se aplique una presión inadecuada. Si se muestra “OL” en cualquier vista de presión, debe reducir o liberar inmediatamente la presión para evitar daños en el Producto o posibles lesiones personales. Se muestra “OL” si la presión supera al 110 % del valor nominal del sensor o si se aplica un vacío superior a 2 PSI a los sensores del indicador.
- Pulse el botón ZERO para poner a cero el sensor cuando haya igualado a la presión atmosférica.
- Retire las pilas si el Producto no se usa durante un largo período de tiempo, o si se almacena con temperaturas que superen las especificaciones del fabricante de la batería. Si las pilas no se retiran se puede producir un derrame en la batería que dañe el Producto.
- Sustituya las baterías cuando se muestre el indicador de batería baja para evitar que se produzcan mediciones incorrectas.
- Asegúrese de que la polaridad de la batería es correcta para evitar fugas.
- Repare el Producto antes de usarlo si la pila presenta fugas.
- El compartimento de la pila debe estar cerrado y bloqueado antes de poner en funcionamiento el Producto.
- Utilice solo las piezas de repuesto especificadas.

Símbolos

Los símbolos utilizados en el Producto y en este manual se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Símbolos

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Peligro. Información importante. Consulte el manual.		Cumple con las normas de seguridad de Norteamérica correspondientes.
	Tensión peligrosa. Peligro de choque eléctrico.		Aislamiento doble
	Cumple la normativa de la Unión Europea.		Cumple con la normativa australiana sobre compatibilidad electromagnética EMC
	Inspeccionado y autorizado por TÜV Product Services.		Batería
	Este Producto cumple la Directiva WEEE (2002/96/EC) sobre requisitos de marcado. La etiqueta que lleva pegada indica que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos domésticos. Categoría de producto: según los tipos de equipo del anexo I de la Directiva WEEE, este producto está clasificado como producto de categoría 9 "Instrumentación de supervisión y control". No se deshaga de este producto mediante los servicios municipales de recogida de basura no clasificada. Para obtener información sobre el reciclado, visite el sitio web de Fluke.		Cumple con los Estándares EMC surcoreanos.

Equipo estándar

Asegúrese de que el paquete de envío del Producto está completo. Éste debe incluir:

- El Producto
- El CD con los manuales del Producto
- Manual de funcionamiento básico
- Guía de referencia rápida
- Puntas de comprobación
- Kit de mangueras de calibración con conexiones
- Estuche de transporte
- Certificado de calibración

Características del Producto

La figura 1 y la tabla 2 muestran la ubicación de los botones, los comandos de presión, los puertos de conexión y los rangos eléctricos de entrada.

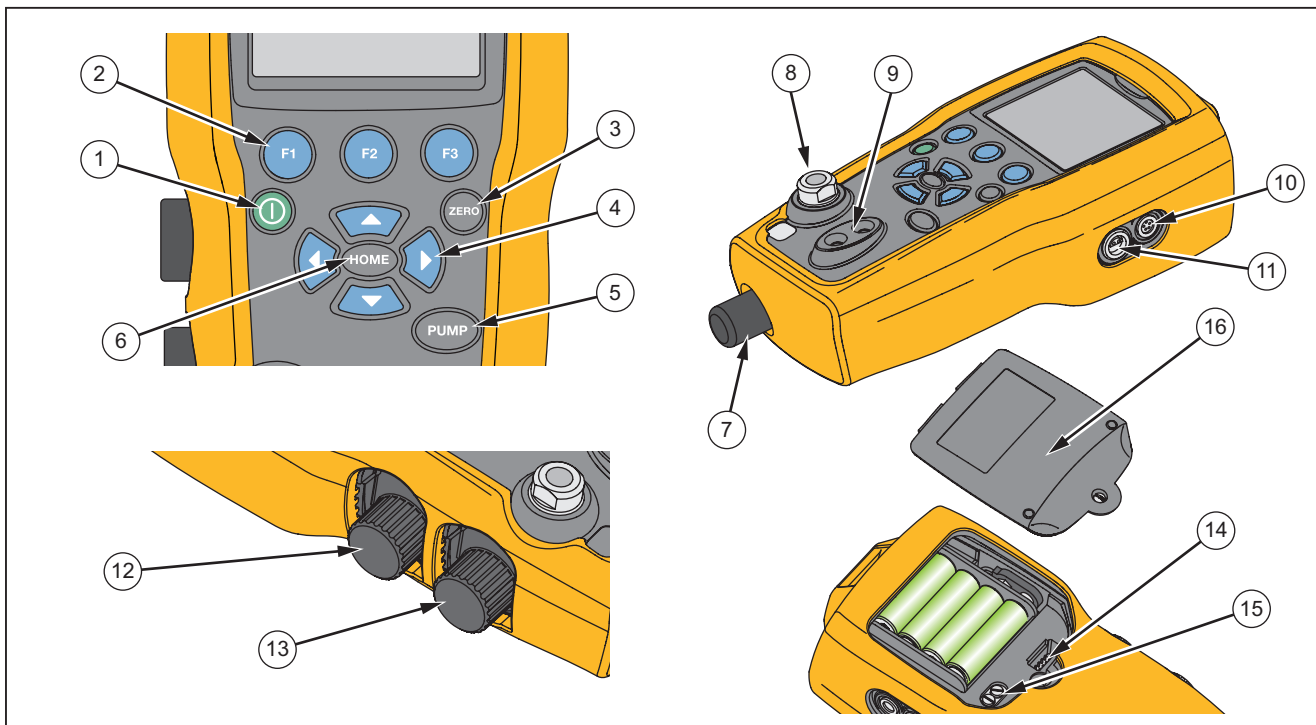


Figura 1. Interfaz del Producto

hix001.eps

Tabla 2. Características del Producto

Elemento	Descripción
①	Botón de encendido. Enciende y apaga el Producto.
②	Tres botones de función. Se utilizan para configurar el Producto. Estos botones corresponden con mensajes en la pantalla.
③	Botón cero. Mediciones de presión cero.
④	Botones de flecha. Controla la fuente/sim de mA. y ajusta la bomba y el % de límite de error
⑤	Botón de bomba. Acciona la bomba eléctrica.
⑥	Botón de inicio. Vuelve a la pantalla del menú principal.
⑦	Control Vernier de ajuste de presión
⑧	Fuente de presión o conector de medición
⑨	Terminales de entrada para medir la corriente, la tensión y el cierre de contacto para la comprobación de los interruptores.
⑩	Conector del módulo de presión externo
⑪	Conector del sensor RTD
⑫	Selector de presión/vacío
⑬	Ventilación
⑭	Conector de configuración del firmware (únicamente para uso de fábrica)
⑮	Válvula de limpieza de la bomba
⑯	Tapa de las pilas

Notas

Cuando se pulsa **Ⓜ** para encender el Producto, se lleva a cabo un breve proceso de autocomprobación de arranque. Durante esa rutina, en la pantalla aparecerá la versión de firmware actual, el estado de apagado automático y el rango del sensor de presión interno.


Se necesita un máximo de 5 minutos de precalentamiento para que el producto alcance la exactitud completa. Puede necesitarse un periodo de precalentamiento superior en caso de grandes cambios de la temperatura ambiente. Véase la sección "Uso de la función cero" para obtener más información sobre la puesta a cero de las pantallas del sensor de presión. Se recomienda poner a cero los rangos de presión cada vez que se encienda el Producto.

Pantalla

La pantalla tiene dos regiones principales:

- La barra de menú (en la parte inferior de la pantalla) se utiliza para acceder al menú del Producto.
- La pantalla principal tiene un máximo de tres subregiones de medición de procesos

Estas subregiones se denominarán pantalla SUPERIOR, MEDIA e INFERIOR. La Figura 2 muestra la ubicación de los diferentes campos de la pantalla, mientras que la Tabla 3 los describe.

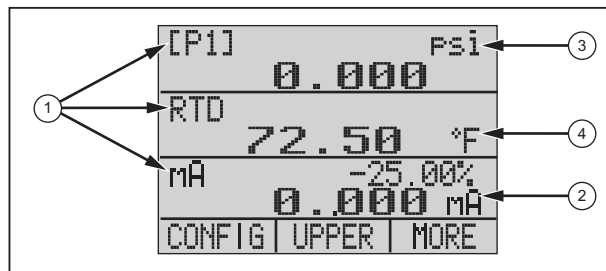

hix007.eps

Figura 2. Pantalla

Tabla 3. Funciones de la pantalla

Número de artículo	Nombre	Descripción
①	Parámetros principales	Muestra lo que se está midiendo.
②	Indicador de rango	Muestra el porcentaje del rango de 4 y 20 mA. (Sólo para funciones de mA y bucle de mA.)
③	Unidad de presión	Muestra una de las 15 unidades de presión disponibles para la visualización.
④	Unidades	Muestra la unidad de medición para la visualización.

Selección de idioma

La interfaz de usuario del Producto está disponible en tres idiomas:

- English
- Noruego
- Alemán

Para seleccionar un idioma de interfaz de usuario:

1. Apague el Producto.
2. Mantenga pulsado **F1**, **HOME**, y **U** al mismo tiempo.
3. Cuando el Producto se enciende, se muestra el idioma en la esquina superior izquierda de la pantalla. Repita el proceso para mostrar cada uno de los idiomas subsiguientes. Una vez que se muestre el idioma que necesita, la interfaz de usuario permanecerá en ese idioma hasta que se elija otro.

Funcionalidad del menú de inicio

Hay tres opciones para el menú de inicio:

- MENÚ
- Pantalla activa (INFERIOR, CENTRAL o SUPERIOR)
- LIGHT

Estas opciones se muestran en la parte inferior de la pantalla.

Pulse **HOME** desde cualquier posición de la estructura de menús para regresar al menú de inicio.

Uso de la luz de fondo

Desde el menú de inicio, pulse **F3** para encender y apagar la retroiluminación. Es una de las nuevas funciones que no se pueden controlar mediante la interfaz serie. No hay ajustes configurables por el usuario para la retroiluminación.

La opción MENÚ

Pulse **F1** para acceder a los menús principales del Producto que comienzan por CONFIG (configuraciones). Después, pulse **F3** y **F2** para pasar a los menús siguientes.

Funcionalidad del menú principal

Hay tres opciones en el menú principal, como se muestran a continuación:



hix021.eps

Ajuste de la pantalla activa

La pantalla activa se indica con la opción central del menú principal. Pulse **F2** en este menú para cambiar la pantalla activa (SUPERIOR, CENTRAL o INFERIOR).

Ajuste de los parámetros de la pantalla activa

Para ajustar los parámetros de la pantalla activa, pulse **F1** en el menú principal hasta ir al menú de configuración de la pantalla activa, como se muestra a continuación:



hix022.eps

Pulse **F1** para cambiar las selecciones de todos los parámetros de la pantalla activa. El primer parámetro es Mode (Modo). Dado que todos los modos de prueba de interruptores, corriente y tensión utilizan las mismas tomas, no se pueden utilizar dos de estas funciones a la vez. La capacidad para seleccionar algunas funciones

está limitada, de acuerdo con lo que ya se haya seleccionado en una pantalla diferente.

Pulse **F2** para cambiar al parámetro siguiente de la pantalla activa. Sólo los modos RTD y de presión tienen un segundo parámetro. Los RTD se pueden leer en grados Celsius o Fahrenheit. La presión se puede leer en 15 unidades de ingeniería distintas.

Con una sola pantalla están disponibles los siguientes modos. Pulse **F1** para acceder a cada modo:

- [P1] = sensor de presión interno
- [EXT] = presión con módulo de presión externo
- [P1] ST = prueba de interruptor con sensor del lateral izquierdo
- [EXT] ST = prueba de interruptores con módulo de presión externo

Nota

Las funciones de mA sólo están disponibles en la pantalla inferior.

- mA measure = medición de miliamperios sin alimentación de bucle
- mA w/24V = medición de miliamperios con alimentación de bucle
- mA source = fuente de miliamperios

- mA sim = miliamperios que simulan el uso de una fuente de alimentación externa procedente de la UUT
- VOLTS = medida de tensión
- RTD = medida de temperatura RTD (si hay una sonda conectada)

La Tabla 4 muestra las funciones disponibles al mismo tiempo. Una X en una columna indica que el modo de la pantalla activa no está disponible para su selección si el modo en dicha fila está en uso en una pantalla distinta.

Tabla 4. Concurrencia de modos

OTRAS PANTALLAS	Pantalla actual								
		[P1]	[EXT]	[P1] ST	[EXT]ST	mA	mA Bucle	VOLTS	RTD
	[P1]								
	[EXT]								
	[P1] ST			X	X	X	X	X	
	[EXT]ST			X	X	X	X	X	
	mA			X	X		X	X	
	Bucle de a mA			X	X	X		X	
	Voltios			X	X	X	X		
	RTD								

X = No es un modo válido

Uso de la función de cero

Si se selecciona un modo de presión y esta se encuentra dentro del límite de cero, el Producto pone a cero la pantalla principal al pulsar **0**. Los límites cero están dentro del 10% del rango de escala completa del sensor seleccionado. Si en la pantalla aparece "OL", la función cero no funcionará.

Nota

0 sólo se utiliza para presión.

Módulo de presión y sensor interno (no absoluto)

Si se selecciona un módulo o sensor en la pantalla activa y se pulsa **0**, el Producto restará la lectura actual a la de salida. Los límites cero están dentro del 10 % del rango de escala completa del sensor seleccionado. Si en la pantalla aparece "OL", la función cero no funcionará.

Presión absoluta

Si se selecciona un rango de presión absoluta en la pantalla activa y se pulsa **0**, el Producto pedirá la presión barométrica de referencia, como en la siguiente pantalla.



hix023.eps

Pulse **F2** y **F3** para usar las flechas en pantalla y registrar la presión barométrica de referencia correcta. El puerto del sensor debe abrirse (debe tener ventilación) a la atmósfera mientras se realiza el procedimiento.

Otras funciones controladas a través de los menús

Se puede acceder a 12 submenús desde **F3**, en el menú principal. Un submenú contiene tres opciones. La primera opción es única de la función. La segunda y tercera opción de un submenú siempre es igual. **F2** avanza hasta el siguiente submenú. En el último submenú, **F2** retrocede hasta la pantalla de inicio.

Nota

Si un submenú tiene menús inferiores, la referencia será del tipo {función} Menú principal. Por ejemplo, el submenú de contraste de la pantalla se llamará Contraste Mani Menu (Contraste, Menú principal). Si no, se llamará {función} menú.

Los 12 submenús son:

- CONFIG (Punto de inicio del menú principal)
- %ERROR (% de error)
- MINMAX
- CONTRAST
- LOCK CFG (Bloqueo de configuraciones)
- SETUPS
- AUTO OFF (Desconexión automática)
- DISPLAY

- PROBE TYPE (Tipo de sonda)
- DAMP
- HART
- PUMP

Ajuste del contraste

En el menú principal Contrast (Contraste) pulse **F1** para acceder al menú Contrast Adjustment (Ajuste del contraste). Vea el menú principal de contraste a continuación.



hix024.eps

Pulse **F2** y **F3** para ajustar el contraste de la pantalla al nivel necesario. Pulse **F1** para terminar el ajuste e ir al menú de inicio como se muestra a continuación.



hix025.eps

Bloqueo y desbloqueo de las configuraciones

Utilice las opciones LOCK CFG (Bloquear configuración) o UNLOCK CFG (Desbloquear configuración) del menú de bloqueo de configuraciones (CONFIG) que se muestra a continuación, para bloquear y desbloquear la configuración de la pantalla.



hix026.eps

Cuando se pulsa la opción LOCK CFG (Bloquear configuración), la pantalla de menú vuelve a inicio y la opción de configuración del menú principal se bloquea. Todos los menús se bloquean, excepto:

- Menú Min Max
- Menú de ajuste de contraste
- Menú de bloqueo de configuración

Si se selecciona la opción UNLOCK CFG (Desbloquear configuración), la configuración se desbloqueará y la pantalla de menú avanzará hasta el siguiente submenú.

Almacenamiento y recuperación de configuraciones

El Producto guarda automáticamente la configuración actual para su recuperación cuando se vuelva a encender. A través del menú SETUPS (Configuraciones) se puede acceder a cinco configuraciones. Seleccione la opción SETUPS (Configuraciones) del menú principal de configuraciones que aparece a continuación.



hix027.eps

Pulse **F1** para almacenar una configuración, **F2** para mostrar la configuración o **F3** para no hacer nada y volver al menú principal.



hix028.eps

Si pulsa **F1** o **F2**, use las flechas que aparecen en pantalla para seleccionar la ubicación de la configuración. A continuación, pulse **F1** para guardar la configuración actual en la ubicación seleccionada o **F2** para recuperar la configuración almacenada en la ubicación seleccionada. El menú de la pantalla avanza automáticamente hasta el menú principal.



hix029.eps



hix030.eps

Ajuste de los parámetros de desconexión automática

Se puede establecer la desconexión automática del Producto cuando transcurran un número seleccionado de minutos. Esta función también puede desactivarse. Para ajustar los parámetros de desconexión automática, pulse **F1** en el menú de desconexión automática que aparece a continuación.



hix031.eps

Pulse **F2** o **F3** para seleccionar el número de minutos que deben de transcurrir antes de que el Producto se desconecte o desplácese hasta 0 para inhabilitar la desconexión automática como se muestra a continuación.



hix032.eps

Pulse **F1** para establecer los parámetros e ir al menú principal. El tiempo de desconexión automática se reestablece cuando se pulsa una tecla.

Activación y desactivación de una pantalla

En el menú principal Display (Pantalla) pulse **F1** para acceder al menú Display Activation (Activación de la pantalla).



hix033.eps

La opción de pantalla permite seleccionar la pantalla activa. La pantalla seleccionada y el estado activado/desactivado actual aparecen en la pantalla inferior, como se muestra a continuación.



hix034.eps

Pulse **F3** para guardar los cambios y volver al menú principal. Al desactivar una pantalla, su configuración se guardará. Al activar una pantalla, se realizará una comparación de su configuración con las demás configuraciones del resto de pantallas actualmente activas. Si las configuraciones entran en conflicto, la configuración de la pantalla recuperada se modificará para evitar el conflicto. Si se desactivan las tres pantallas, la pantalla inferior se activará de forma automática.

Ajuste del tipo de sonda RTD

Pulse **F1** en el menú principal Probe Type (Tipo de sonda) para acceder a las selecciones de sonda RTD.



hix035.eps

Hay cuatro tipos de sondas seleccionables:

- P100-385 (seleccione este tipo para usar el accesorio de sonda Fluke-720RTD)
- P100-392
- P100-JIS
- CUSTOM

Pulse **F1** para seleccionar el tipo de sonda necesario (véase en la siguiente figura). Pulse **F3** para almacenar los parámetros e ir al menú principal.

Nota

El tipo de sonda predeterminado es PT100-385.



hix036.eps

Amortiguamiento

Active o desactive la humectación con el menú Damping (Humectación). Si la opción de humectación está desactivada, el Producto mostrará una media de marcha de diez mediciones. El Producto realiza aproximadamente tres indicaciones por segundo.

Resistor HART™

Un resistor 250 Ω HART interno se puede activar cuando el Producto se opera en el modo de medición de mA de 24 V. Esto permite que se pueda conectar un Comunicador HART a través de los terminales de mA. No es necesario añadir un resistor externo.

Nota

Si el resistor HART está activado, la capacidad de conducción de cargas máxima será de 750 Ω .

Límites de la bomba

Para evitar la sobrepresión en dispositivos sensibles, es posible ajustar la presión máxima (límite de la bomba). En este modo, use las teclas lógicas de flecha para ajustar la presión máxima.


Configuración inicial y generación de presión básica

El Producto se suministra con un kit especial de mangueras de calibración de bajo volumen para bombear más rápido hasta llegar a la presión correcta y obtener una estabilización rápida de la presión. También incluye las conexiones rápidas para las mangueras y un adaptador BSP para aplicaciones que no son de NPT. Fluke recomienda usar este tipo de manguera para obtener el mayor rendimiento del Producto. Cuando los conectores se hayan instalado y el Producto se haya conectado a la unidad en pruebas (UUT), el Producto estará listo para su uso. La Figura 3 muestra una configuración típica.

1. Antes de generar presión, asegúrese de que el Producto está configurado para la aplicación. Si es necesario, consulte la sección "Interfaz del calibrador" para seleccionar la configuración correcta.
2. Asegúrese de que el mando de vacío y presión está ajustado en la función correcta (+ para presión y – para vacío).

Calibrador de presión

Configuración inicial y generación de presión básica

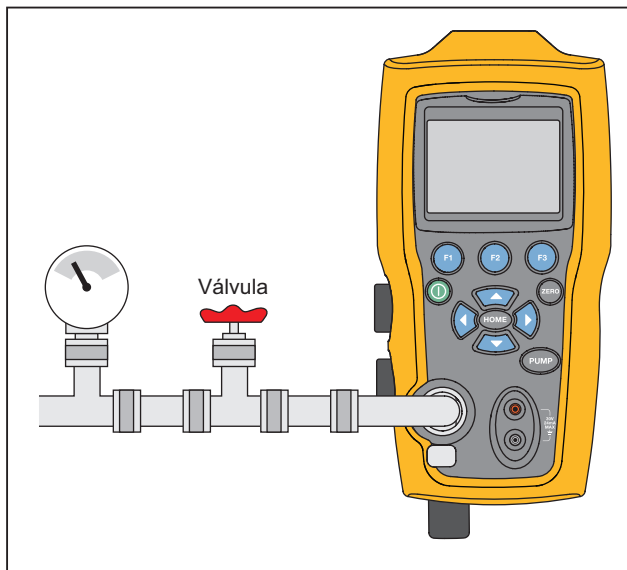

hou009.eps

Figura 3. Conexión de la bomba

3. Cierre el mando de ventilación.
4. Pulse la tecla de la bomba y vea como aumenta la presión (o el vacío) hasta alcanzar el valor deseado.

Nota

La velocidad del motor de la bomba se reducirá cuando la presión sea baja (<15 psi) para obtener un mejor control a bajas presiones.

5. Use el control Vernier para realizar un ajuste fino de la indicación de presión/vacío, según sea necesario.
6. Para reducir o purgar toda la presión, gire lentamente el mando de ventilación hacia la posición de apertura. Si se hace con precaución, la descarga de presión se puede controlar con precisión, lo que resulta de gran ayuda al tomar lecturas de baja presión.

Consideraciones sobre la bomba eléctrica

El Producto usa una bomba neumática con batería que puede generar rápidamente la alta presión necesaria. Puesto que la bomba cuenta con un límite de generación de presión, puede que haya condiciones atmosféricas en las que no pueda llegar a la presión máxima. Un uso a mucha altitud (de unos 3000 pies o 1000 metros) o con frío puede limitar la bomba al 90% de su presión máxima. En estos casos, el ajuste Vernier puede proporcionar una presión adicional para alcanzar la presión máxima.

En ese caso, comience la calibración con el control Vernier en la posición de tope en sentido antihorario y después gírelo en sentido horario cuando la bomba alcance el límite. Así se aumentará la presión llegar a la lectura necesaria. Consulte la Figura 3.

Presión de medición

Para medir la presión, coloque la conexión correcta en el Producto. Seleccione un ajuste de presión para la pantalla que desee usar. El Producto cuenta con un sensor interno. Además, hay disponibles diversos sensores externos (EPM). Asegúrese de que selecciona el sensor basándose en la presión y la exactitud.

⚠ Advertencia

Para evitar lesiones:

- **Los sensores de presión se pueden dañar o pueden ocasionar daños o lesiones personales debido a una aplicación de la presión inadecuada. Consulte la tabla 9 para obtener información sobre valores de sobrepresión y de presiones de ráfaga. No se debe aplicar vacío a ningún sensor de presión del indicador. El Producto mostrará “OL” cuando se aplique una presión inadecuada. Si se muestra “OL” en cualquier vista de presión, debe reducir o liberar inmediatamente la presión para evitar daños en el Producto o posibles lesiones personales. Se muestra “OL” si la presión supera al 110% del valor nominal del sensor o si se aplica un vacío superior a 2 PSI a los sensores del indicador.**

- Pulse **0** para ajustar a cero el sensor de presión tras haberlo ventilado a la presión atmosférica.

Nota


Para garantizar la exactitud del Producto, éste debe ajustarse a cero antes de calibrar un dispositivo. Véase la sección “Uso de la función cero”.

Compatibilidad de medios

El Producto tiene una válvula de limpieza exclusiva con acceso para el usuario que facilita el mantenimiento. Consulte la sección “Limpieza del conjunto de válvulas” para ver cómo limpiar las válvulas. Asegúrese de que el Producto se expone sólo a gases limpios y libres de humedad.

Medición de la presión con módulos externos

El Producto tiene una interfaz digital para su uso con los módulos externos de presión. Estos módulos están disponibles para distintos rangos y tipos entre los que se incluyen presión absoluta, diferencial, de vacío y de manómetro. Conecte los módulos a la interfaz y seleccione [EXT] (sensor externo). Dado que la interfaz entre el Producto y el módulo es digital, la precisión y la resolución de la pantalla dependerán del módulo. Consulte la Figura 4.

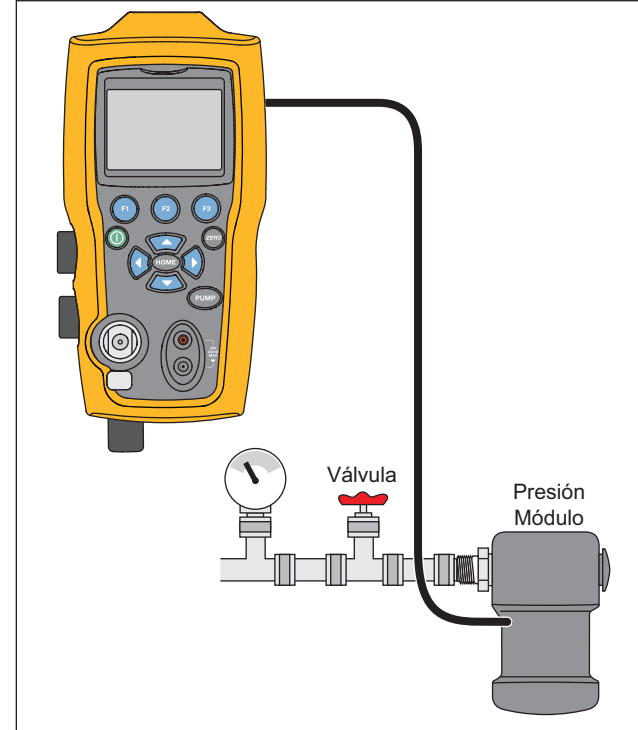

hou010.eps

Figura 4. Presión con módulos externos

Medición y generación de corriente (de 4 a 20 mA)

Utilice los terminales de entrada de la parte delantera del Producto para medir la corriente y la tensión. Consulte la Figura 5:

1. Elija la función mA en la pantalla inferior y seleccione MEASURE (Medir). La corriente se mide en mA y en el porcentaje del rango. El rango del Producto se establece en el 0% a 4 mA y en el 100% a 20 mA.

Por ejemplo:

Si la corriente medida aparece como 75%, el valor de mA es de 16 mA.


Nota

En la pantalla aparece "OL" cuando la corriente medida es superior al rango nominal de la medición de la corriente (24 mA).

2. Para la corriente de origen se usan las mismas conexiones. En la pantalla de configuración, seleccione la fuente de mA/Sim-2W.

3. Esta función solo funciona en la pantalla INFERIOR. En el modo de fuente, el Producto suministra de 0 a 24 mA con su propia alimentación interna de 24 voltios, mientras que en el modo de simulación el Producto funciona como un transmisor de dos hilos y hay que usar un suministro externo de 24 voltios.
4. Pulse las teclas de flecha para iniciar el modo de salida y, a continuación, utilice las teclas de flecha para ajustar la salida de mA. Las teclas de función también se pueden usar para regular la salida en pasos del 25% (4, 8, 12, 16, 20 mA) o del 0% (4 mA) y del 100% (20 mA). Mientras se encuentre en modo de salida de mA, si el bucle se abre o se supera el intervalo de cumplimiento, en la pantalla parpadeará "OL".

Calibrador de presión Medición y generación de corriente (de 4 a 20 mA)

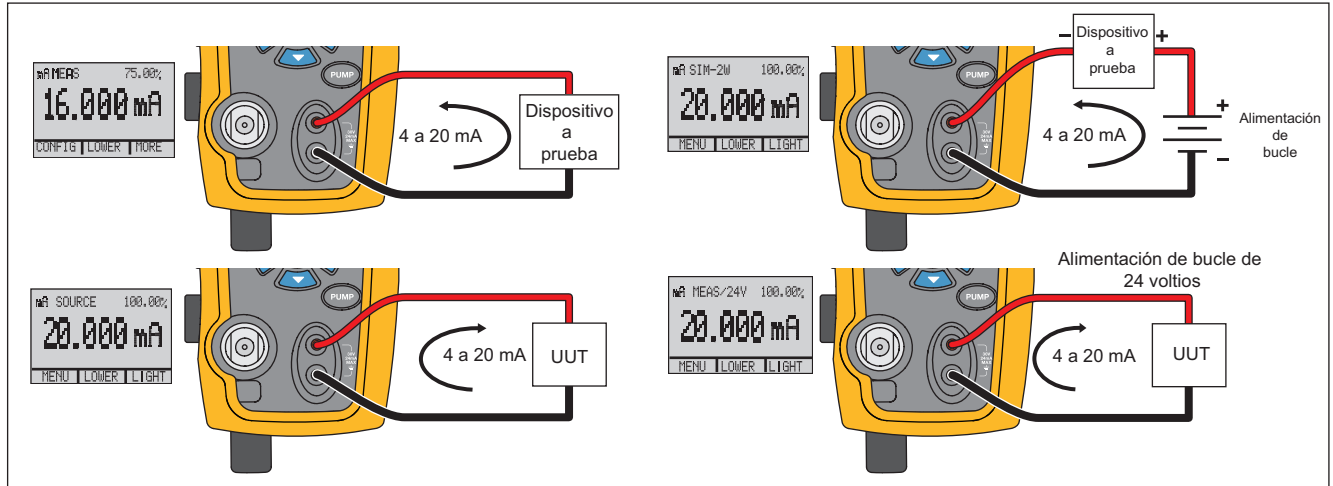

hou011.eps


Figura 5. Medición y generación de corriente

Medición de la tensión

Para medir la tensión, utilice los terminales de entrada situados en la parte frontal del Producto. Seleccione la función de voltios en una de las pantallas. El Producto puede medir hasta un máximo de 30 V CC. Consulte la Figura 6.

Nota

En la pantalla aparece "OL" cuando la tensión medida es superior al rango nominal de la medida de tensión (30 V).

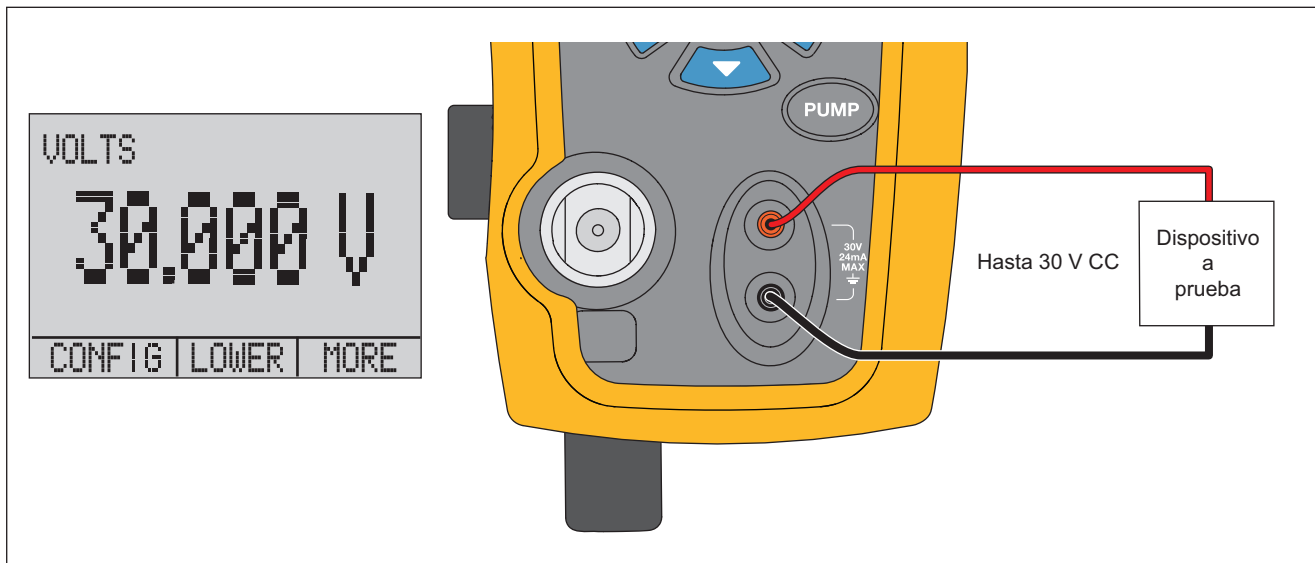

hou015.eps

Figura 6. Medición de tensión

Medición de la temperatura con un RTD

Para medir la temperatura con una sonda RTD, seleccione la función RTD en una de las pantallas. Asegúrese de seleccionar el tipo de sonda correcto. Consulte la sección “Ajuste del tipo de sonda RTD”.

La sonda estándar tiene una profundidad de inserción de 10 pulgadas con un tubo de acero inoxidable de ¼ pulgadas de diámetro. Consulte la Figura 7.

Nota

El tipo predeterminado en fábrica es PT100-385, por lo que si se utiliza el Producto con la sonda Fluke 720 RTD (pn 4366669), no es necesario ajustar el tipo de sonda. Conecte la sonda al Producto y configure la pantalla para leer la temperatura.

Se muestra “OL” cuando la temperatura medida se encuentra fuera del rango de medición nominal de la función RTD (por debajo de los -40 °C o por encima de los 150 °C). Si se usa una sonda especial, introduzca el valor R0 y los coeficientes con la interfaz serie (consulte la sección “Funcionamiento remoto”).

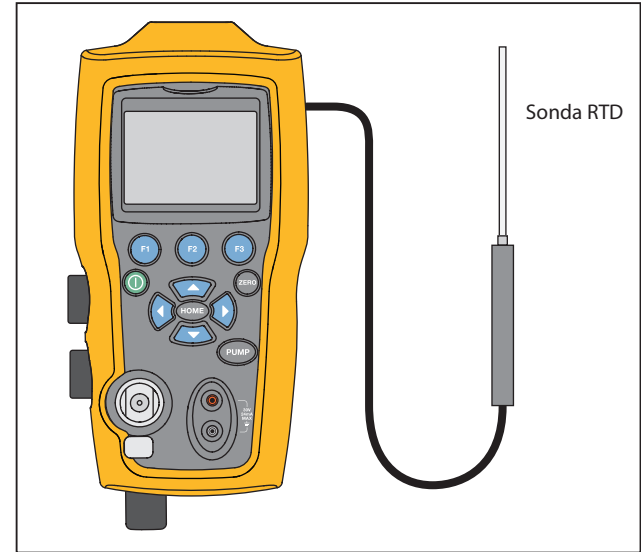


Figura 7. Medición de la temperatura con la sonda RTD

Prueba de interruptores de presión

Conecte un presostato al Producto tal como se muestra en la figura 8.

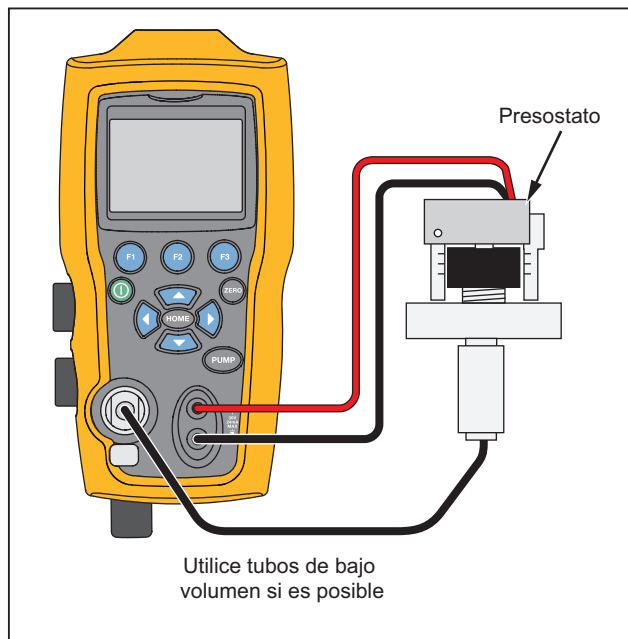


Figura 8. Conexión del presostato

Para realizar una prueba de interruptores de presión:

1. Cambie a la configuración 4 (prueba predeterminada de interruptores) en la opción "Setups" (Configuraciones), en la opción MORE (Más). La pantalla superior se ajusta en [P1] ST y el resto se apaga.

Nota

La prueba de interruptores de presión se puede realizar con las siguientes funciones: [P1] ST o EXT ST.


Use tubos de bajo volumen, si es posible.

2. Conecte el Producto al interruptor con los terminales de interruptor de presión a los contactos de interruptor de presión (contactos en seco y no energizados). La polaridad de los terminales no tiene importancia. Conecte la bomba del Producto a la entrada del interruptor de presión.
3. Asegúrese de que el conducto de la bomba esté abierto.
4. Ponga a cero el Producto si fuera necesario.
5. Cierre el conducto cuando el Producto se ponga a cero. Si se trata de un interruptor normalmente cerrado, aparecerá "CLOSE" (Cerrado) en la parte superior de la pantalla.
6. Aplique lentamente presión con la bomba hasta que el interruptor se abra.

Nota

En el modo de comprobación de interruptores se aumenta la frecuencia de actualización de la pantalla para contribuir a capturar entradas cambiantes de presión. Incluso con esta frecuencia incrementada de muestreo, la presurización del dispositivo en comprobación debe efectuarse lentamente para asegurar lecturas exactas.

7. Cuando se abre el interruptor, aparece "OPEN" (Abierto) en la pantalla. Purgue la bomba lentamente hasta que se cierre el interruptor de presión.

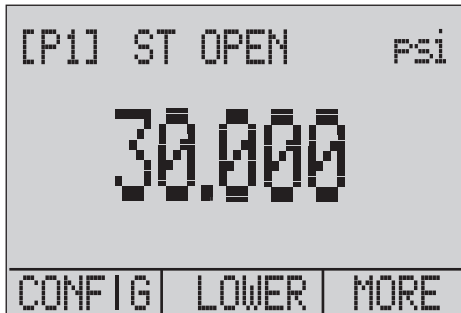


hix043.eps

En la parte superior de la pantalla aparece "SW OPENED AT" (Interruptor abierto en) junto con la presión a la que se abrió el interruptor.




hix044.eps

8. Pulse la opción "NEXT" (Siguiente) para ver cuándo se cierra el interruptor y la banda muerta, como se muestra a continuación.

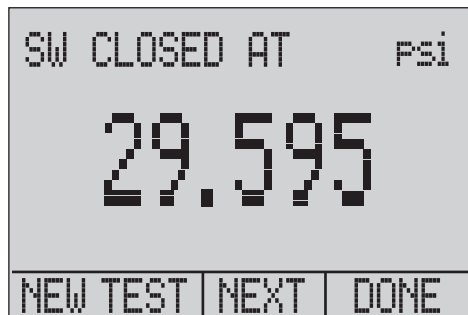

hix045.eps

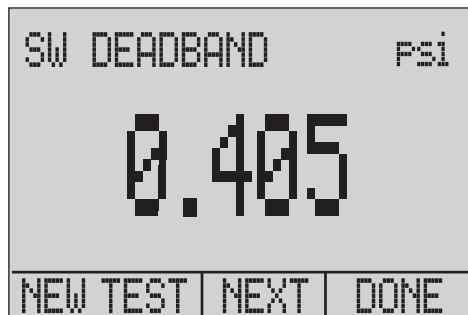

hix046.eps

9. Pulse **F1** para borrar los datos y realizar otra prueba.
10. Pulse **F3** para terminar la comprobación y regresar al ajuste de presión estándar.

Ejemplo:

[P1] ST volverá a [P1].

Nota


El ejemplo anterior utiliza un interruptor normalmente cerrado. El procedimiento básico es el mismo que el de un interruptor normalmente abierto. En la pantalla aparece "OPEN" (Abierto) en lugar de "CLOSE" (Cerrado).

Calibración del transmisor

Función de entrada de mA


La función de entrada de mA lee la salida de 4 mA a 20 mA del dispositivo que se está calibrando. Se puede realizar de dos formas:

1. De forma pasiva; donde el dispositivo a prueba regula o genera de 4 a 20 mA que puede leer el Producto.

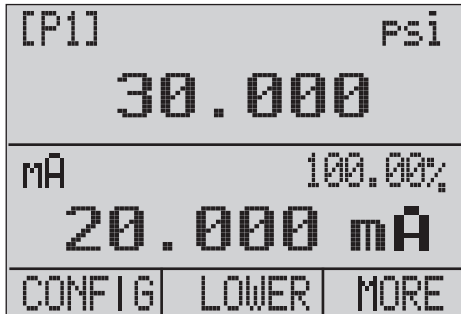

hix047.eps

2. De forma activa; donde el Producto suministra una alimentación de bucle de 24 V cc al dispositivo a prueba mientras se lee la señal resultante de 4 mA a 20 mA.

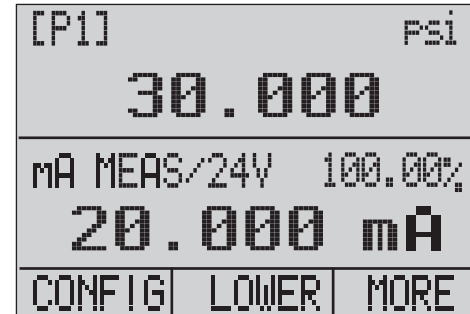

hix048.eps

Calibración de transmisor de presión a corriente

Para calibrar un transmisor de presión a corriente (P/I):


1. Conecte la bomba y el Producto al transmisor. Consulte la Figura 9.
2. Aplique presión con la bomba.
3. Mida la salida de corriente del transmisor.
4. Asegúrese de que la lectura es correcta. Si no es el caso, ajuste el transmisor como corresponda.

Nota

Use tubos de bajo volumen, si es posible.

Función de porcentaje de error

El Producto presenta una única función que puede calcular el error del valor de la presión en relación con el valor en miliamperios como porcentaje del margen de 4 mA a 20 mA. El modo de porcentaje de error utiliza las tres pantallas y tiene una estructura de menús exclusiva. También muestra la presión, mA y error porcentual. Consulte la Figura 10.

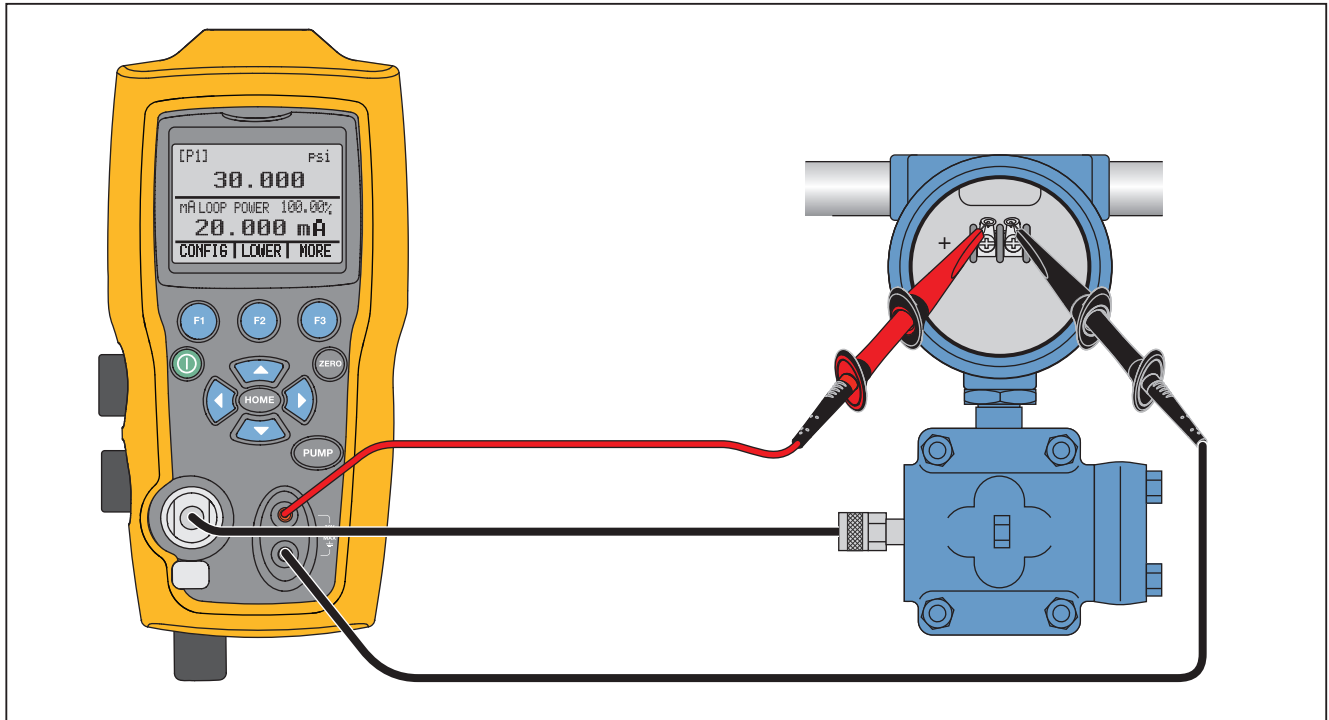

hix018.eps

Figura 9. Conexiones de transmisores de presión a corriente

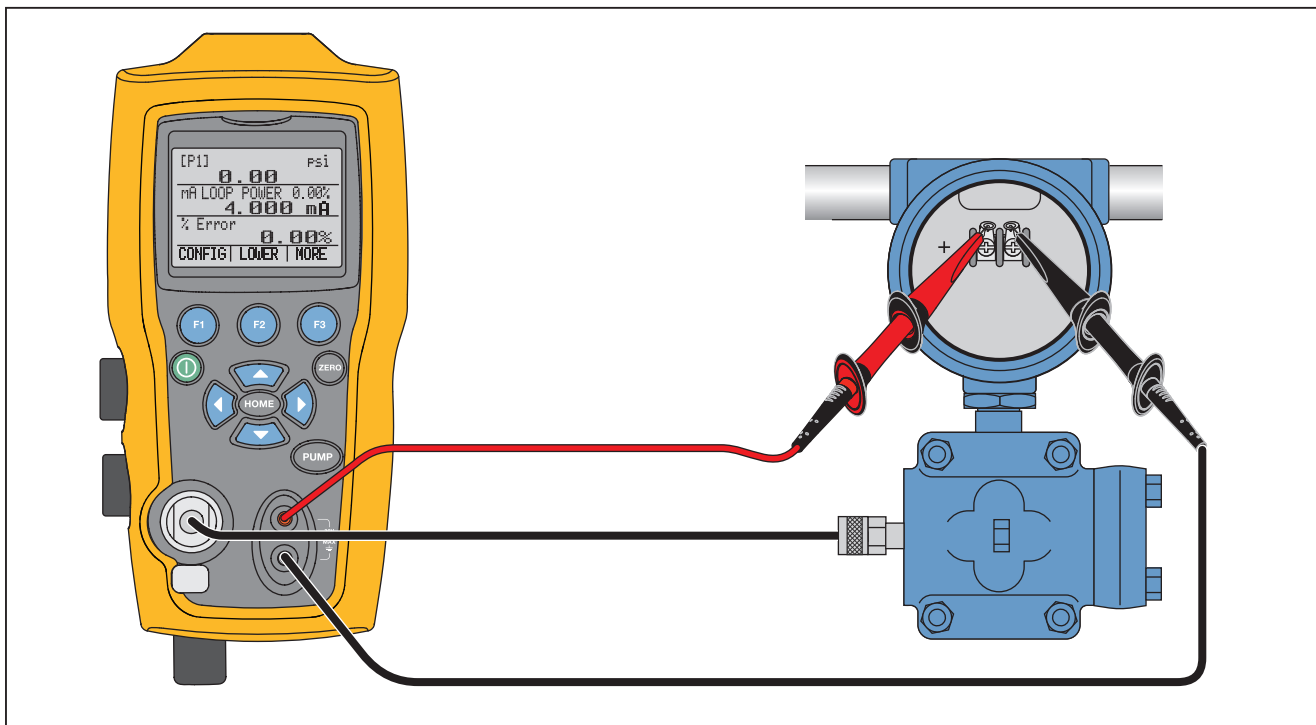


Figura 10. Conexión de la función de error porcentual

hix019.eps

Ejemplo:

Un transmisor de presión sometido a comprobación tiene una escala total de 30 psi (2 bares) y regula una señal correspondiente de 4 mA a 20 mA. Programe el Producto con un rango de presión de 0 psi a 30 psi y se calculará y mostrará la desviación o el % de error a partir de la salida de 4 mA a 20 mA. Esto elimina la necesidad de llevar a cabo cálculos manuales y ayuda cuando resulta complicado establecer una presión exacta con una bomba externa.


Para usar la función "%ERROR" (% de error):

1. Desde el menú principal, pulse **F1**.
2. Pulse **F3**.
3. Pulse **F1** para seleccionar la opción "%ERROR" (% de error).
4. Pulse **F1** para configurar la opción. La primera opción define el puerto.
5. Pulse **F1** para pasar por las diferentes opciones de puertos.
6. Cuando termine, pulse **F2**.




hix049.eps

7. La alimentación de bucle se puede activar o desactivar, como se muestra a continuación. Pulse **F2** cuando haya terminado.

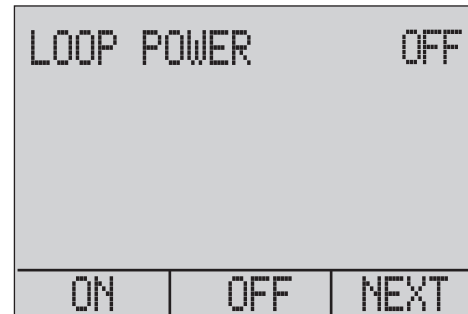

hix050.eps

8. Pulse **F1** para cambiar las opciones de unidades y pulse **F2** para avanzar.

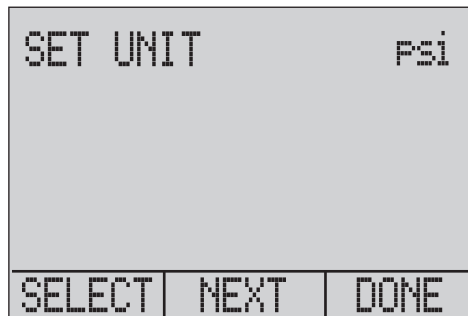

hix051.eps

9. Utilice las flechas de dirección para establecer el 100% del rango de presión deseado, seleccione DONE SET (Selección terminada) cuando haya finalizado.



hix052.eps


10. Utilice las flechas de dirección para establecer el 0% y seleccione DONE SET (Selección terminada) cuando haya finalizado y el modo % ERROR estará listo para su uso.



hix053.eps

Nota

Los puntos de 0% y 100% se guardarán en una memoria permanente hasta que el usuario vuelva a modificarlos para el uso de sensores internos y módulos de presión externos. Cuando se utiliza un módulo de presión externo o se ha guardado anteriormente, el 0% y 100% se ajustan a gran y baja escala del módulo hasta que el usuario lo modifique.

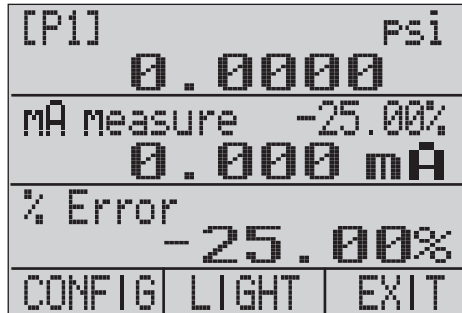


hix054.eps


Capacidad de almacenamiento de mínimo y máximo

El Producto dispone de una función de mínimo/máximo para capturar los valores mínimos y máximos de un parámetro mostrado.

Pase por las opciones del menú para acceder a la función de mínimo y máximo. En la pantalla aparece "MIN/MAX", por encima de **F1**. Pulse **F1** para cambiar la visualización a través de los valores de mín. y máx. almacenador en los registros de mín. y máx. Estas lecturas se realizan en tiempo real por lo que los nuevos valores de mínimo/máximo se registrarán mientras el Producto se encuentra en este modo.

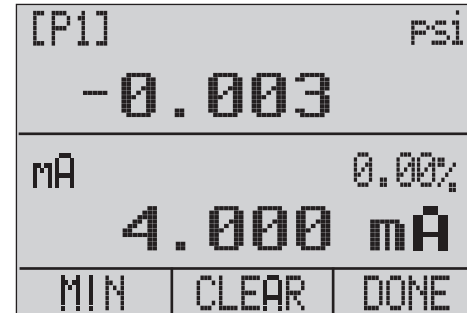

hix055.eps

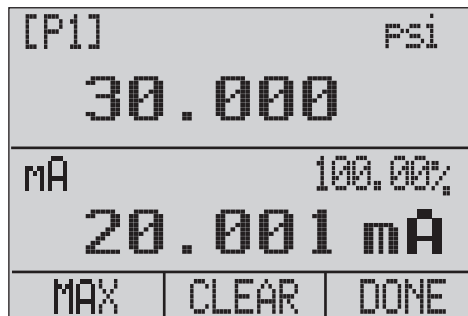

hix056.eps

Para restablecer los registros de mín. y máx., pulse **F2** para "CLEAR" (Borrar). Estos registros también se borrarán durante el arranque o cuando se modifique la configuración.


Configuraciones de fábrica

El Producto está cargado con cinco configuraciones de fábrica, de uso común. Para acceder a estas configuraciones, seleccione MORE (MÁS) en las opciones de configuraciones. Estas configuraciones se muestran a continuación.

Nota

Todas estas configuraciones se pueden cambiar y guardar.

Configuración 1: Pantalla superior en el modo [P1] y la inferior en mA, la central está apagada.

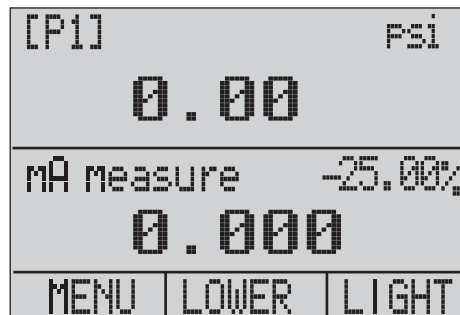

hix057.eps

Configuración 2: Pantalla superior en el modo [P1] y la inferior en RTD, la central se apaga.

[P1]	Psi
0.00	
RTD	
23.50 °C	
MENU	LOWER LIGHT


hix058.eps

Configuración 3: Pantalla superior en el modo [P1] y la central en RTD, la inferior está en el mA.

[P1]	Psi
0.00	
RTD	
23.50 °C	
mA measure	-25.00%
0.000	
MENU	LOWER LIGHT


hix059.eps

Configuración 4: Pantalla inferior en el modo [P1] y el resto se desconecta.

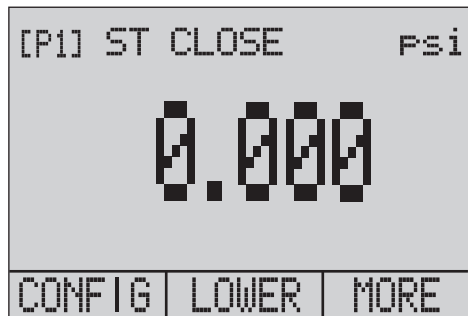

hix062.eps

Configuración 5: Pantalla superior en el modo [P1], central en [EXT] e inferior en RTD.

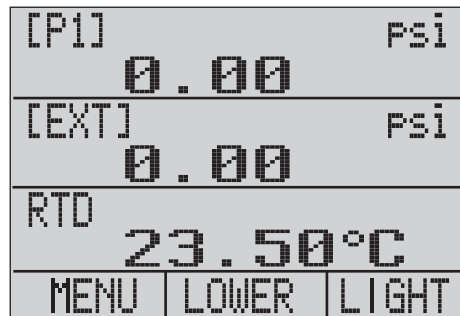

hix060.eps

Calibración de caudal / transferencia de custodia

El Producto es ideal para la calibración computerizada de caudal. Todos los fabricantes de calibración computerizada tienen un procedimiento diferente para la calibración pero la mayoría cubren tres parámetros: presión estática, presión diferencial y temperatura. Para facilitar estas mediciones, active la configuración 5 en el Producto.

1. Conecte el Producto a las presiones estáticas y diferenciales ([P1], EXT) y, a continuación, conecte el sensor RTD al Producto.
2. Con la lectura del sensor RTD, la presión estática y diferencial, asegúrese de que la lectura del dispositivo de caudal es la correcta. Si no es el caso, ajuste el dispositivo de caudal como corresponda.

Funcionamiento remoto

Interfaz remota


El Producto se puede controlar de forma remota con un PC o a través de un programa informático que ponga en marcha el Producto en un sistema automático. El funcionamiento remoto usa una conexión mediante puerto serie RS-232.

Nota

Para usar la opción de control remoto, se debe adquirir por separado un cable especial de interfaz minicircular a USB, con ref. 4401616.

Para ponerse en contacto con Fluke, vaya a la sección "Contacto con Fluke".

Con esta conexión el usuario puede redactar programas en el PC con lenguajes Windows como Visual Basic para hacer funcionar el Producto o usar un programa de terminal similar a Hyper Terminal para introducir comandos individuales. En la figura 11 aparecen las configuraciones remotas de RS-232 típicas.

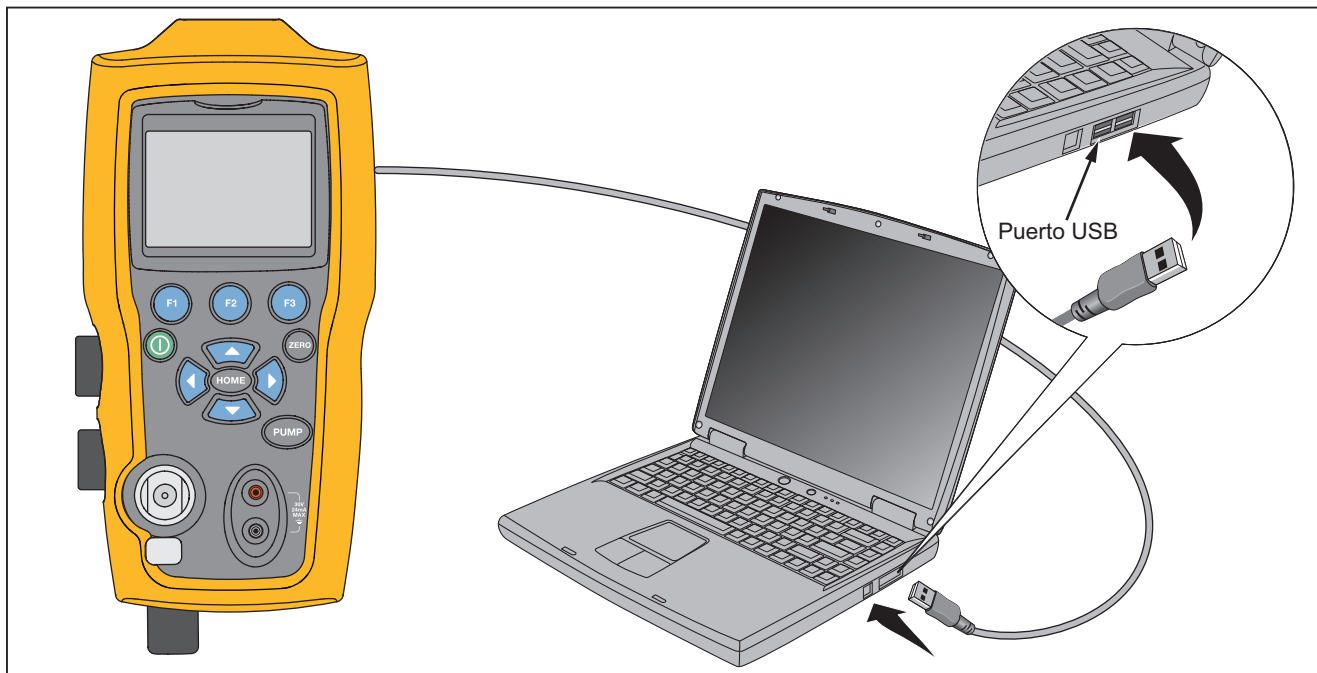

hou020.eps

Figura 11. Conexión remota típica

Configuración del puerto RS-232 para el control remoto

Nota

El cable de conexión RS-232 debe medir menos de 15 m, salvo que la capacitancia de carga medida en los puntos de conexión sea inferior a 2500 pF.

Valores de parámetros serie:

- 9600 baudios
- 8 bits de datos
- 1 bit de parada
- sin paridad
- Xon/Xoff
- Carácter EOL (final de línea) o CR (retorno de carro), o ambos

Nota

Para usar la opción de control remoto, se debe adquirir por separado un cable especial de interfaz minicircular a USB, con ref. 4401616.

Conecte el Producto a un ordenador, introduzca el extremo del cable con el conector minicircular en el puerto del módulo de presión situado en el lado derecho del Producto y el conector USB en el equipo. El Producto

debe estar apagado antes de realizar la conexión y encenderse a continuación.

Para realizar un funcionamiento remoto del producto, conéctelo a un puerto COM en el PC, como en la Figura 11. Use un programa emulador de terminal y realice el siguiente procedimiento:

1. Inicie el programa emulador de terminal.
2. Seleccione New Connection (Nueva conexión).
3. En Name (Nombre) introduzca "Fluke 719PRO". Seleccione el puerto serie al que está conectado el Producto.
4. Introduzca la información anterior en la configuración del puerto.
5. Seleccione ASCII setup (Configuración ASCII) en File/Properties/Settings (Archivo/Propiedades/Configuración) y marque las siguientes opciones:
 - Echo typed characters locally (Eco de los caracteres escritos localmente)
 - Wrap lines that exceed terminal width (Ajustar líneas que sobrepasen el ancho de terminal)
6. Seleccione Ok (Aceptar).
7. Para ver si el puerto funciona, introduzca *IDN?. Este comando devuelve información del Producto.

Cambio de funcionamiento de remoto a local

Hay tres modos de funcionamiento del Producto: local, remoto y remoto con bloqueo. El modo predeterminado es el modo local. Los comandos se pueden introducir a través del teclado del Producto o mediante un ordenador. En el modo remoto, el teclado se desactiva y los comandos sólo se pueden introducir con un ordenador. Si elige [GO TO LOCAL] (Ir a local) en el menú de la pantalla, el Producto restablece el funcionamiento con teclado. En el modo remoto con bloqueo, no se puede utilizar el teclado.

Para cambiar de modo:

1. Para activar el modo remoto, introduzca el comando serie "REMOTE" (Remoto) en el terminal del ordenador.
2. Para activar el modo remoto con bloqueo, introduzca el comando "REMOTE LOCKOUT" (Bloqueo remoto) en cualquier orden.
3. Para volver al modo de funcionamiento local, introduzca "LOCAL" en el terminal. Este comando también desactiva el modo LOCKOUT (Bloqueo), si está activado. Para obtener más información sobre estos comandos, consulte la sección "Comandos remotos".

Usos y tipos de comandos

Consulte la sección "Comandos remotos" para ver todos los comandos disponibles. El Producto se puede controlar a través de comandos y consultas. Todos los comandos se pueden introducir en mayúsculas o minúsculas. Los comandos se dividen en las siguientes categorías:

Comandos de calibrador

Sólo el Producto utiliza estos comandos. Por ejemplo:

VAL?

solicita los valores que aparecen en la pantalla del Producto.

Comandos comunes

Los comandos estándar utilizados por la mayoría de dispositivos. Estos comandos siempre comienzan con un signo "**".

Por ejemplo:

*IDN?

le dice al Producto que devuelva su identificación.

Comandos de consulta

Comandos que solicitan información y siempre acaban con un signo "?". Por ejemplo:

FUNC?

muestra los modos actuales de las pantallas del Producto.

Comandos compuestos

Comandos que tienen más de un comando en una línea. Por ejemplo:

RTD_TYPE PT385_100;RTD_TYPE?

Ajusta el Producto al tipo de sonda RTD PT385_100 y realiza una consulta para verificarlo. Devolverá:

PT385_100

Procesamiento de caracteres

Los datos introducidos en el Producto se procesan del siguiente modo:

- Los caracteres ASCII se descartan si su equivalente decimal es inferior a 32 (espacio), salvo 10 (LF) y 13 (CR):
- Los datos se toman como ASCII de 7 bits.
- El bit datos más significativo se ignora.
- Se admiten mayúsculas y minúsculas.

Tipos de datos de respuesta

Los datos devueltos por el Producto se pueden dividir en los siguientes cuatro tipos:

Enteros

Para la mayoría de los ordenadores y controladores son números decimales comprendidos entre el -32 768 y el 32 768. Por ejemplo:

FAULT? puede devolver 110

Consulte la tabla 8 para obtener más información sobre códigos de error.

Flotantes

Los números flotantes pueden tener un máximo de 15 cifras relevantes y exponentes. Por ejemplo:

CPRT_COEFA? devuelve 3.908300E-03

Datos de respuesta de caracteres (CRD)

Datos mostrados como palabras clave. Por ejemplo:

RTD_TYPE? devuelve PT385_100

ASCII no definido (IAD)

Cualquier carácter ASCII seguido de un terminador. Por ejemplo:

*IDN? devuelve FLUKE,719PRO,1234567,1.00

Estado del calibrador

Cola de errores

Si se produce un error debido a una entrada no válida o desbordamiento de búfer, se enviará el código de error correspondiente a la cola de errores. El código de error se puede leer desde la cola mediante el comando FAULT?. La cola de errores puede almacenar 15 códigos de error. Si está vacía, FAULT? devuelve 0. La cola de errores se borra al restablecer la energía o al introducir el comando *CLS.

Búfer de entrada

El Producto almacena todos los datos recibidos en el búfer de entrada. El búfer retiene hasta 250 caracteres. Los caracteres se procesan en orden de recepción.

Comandos remotos y códigos de error

Las Tablas 5, 6, 7 y 8 muestra todos los comandos, y sus descripciones, aceptados por el Producto.

Tabla 5. Comandos comunes

Comando	Descripción
*CLS	(Clear status, Borrar estado) Borra la cola de errores.
*IDN?	Consulta de identificación. Devuelve fabricante, número de modelo, número de serie y versión de firmware del Producto.
*RST	Restablece el Producto a su estado de encendido.

Tabla 6. Comandos del calibrador

Comando	Descripción
CPRT_COEFA	Define el coeficiente personalizado RTD A
CPRT_COEFA?	Devuelve el coeficiente personalizado RTD A
CPRT_COEFB	Define el coeficiente personalizado RTD B
CPRT_COEFB?	Devuelve el coeficiente personalizado RTD B
CPRT_COEFC	Define el coeficiente personalizado RTD C
CPRT_COEFC?	Devuelve el coeficiente personalizado RTD C
CPRT_R0	Define el coeficiente personalizado RTD R0
CPRT_R0?	Devuelve el coeficiente personalizado RTD R0

Comando	Descripción
DAMP	Activa o desactiva la atenuación.
DAMP?	Muestra si la función DAMP (Atenuación) está activada o desactivada
DISPLAY	Enciende o apaga las pantallas especificadas en el comando
DISPLAY?	Muestra qué pantallas están encendidas o apagadas
ERROR_LOOP	Activa o desactiva la alimentación de bucle en el modo de porcentaje de error
ERROR_LOOP?	Devuelve el estado actual de la alimentación de bucle en modo de error
ERROR_MODE	Activa o desactiva el modo de porcentaje de error
ERROR_MODE?	Devuelve si el modo de porcentaje de error está activado o desactivado
ERROR_PORT	Define el puerto de presión del modo de porcentaje de error
ERROR_PORT?	Devuelve el puerto de presión del modo de porcentaje de error

Comando	Descripción
FAULT?	Devuelve el código de error más reciente
FUNC	Define el modo de visualización de la forma especificada en el comando.
FUNC?	Muestra el modo actual de la pantalla superior, media e inferior.
HART_ON	Activa el resistor Hart.
HART_OFF	Desactiva el resistor Hart.
HART?	Devuelve el estado actual del resistor Hart
HI_ERR	Define el 100% del límite de rango para el modo de error porcentual
HI_ERR?	Devuelve el 100% del límite de rango para el modo de error porcentual
IO_STATE	Define el estado de mA del
IO_STATE?	Devuelve el estado de mA del

Comando	Descripción
LOCAL	Devuelve al usuario al control manual del Producto
LOCKOUT	Bloquea el teclado del Producto en funcionamiento remoto.
LO_ERR	Define el 0 % del límite de rango para el modo de error porcentual
LO_ERR	Devuelve el 0 % del límite de rango para el modo de error porcentual
MOTOR_ON	Enciende el motor.
MOTOR_OFF	Apaga el motor.
MOTOR?	Devuelve el estado actual del resistor Hart
OHMS?	Devuelve el valor de ohmios medido en la sonda RTD
OUT	Ajusta el Producto en la salida de la corriente solicitada..
OUT?	Devuelve el valor de la corriente que se está simulando.

Comando	Descripción
PRES_UNIT	Define la unidad de presión de la pantalla indicada.
PRES_UNIT?	Devuelve la presión de la pantalla indicada
PUMP_LIMIT	Define el valor aproximado al que se apagará la bomba..
PUMP_LIMIT?	Define el valor aproximado en el que se apagará la bomba.
REMOTE	Sitúa al Producto en modo remoto.
RTD_TYPE	Ajusta el tipo de sonda RTD
RTD_TYPE?	Devuelve el tipo de sonda RTD
SIM	Ajusta el Producto para que simule la corriente solicitada..

Comando	Descripción
SIM?	Devuelve el valor de la corriente que se está simulando.
ST_CLOSE?	Devuelve el valor de presión en el que se cierra el interruptor
ST_DEAD?	Devuelve el valor de presión de la banda muerta del interruptor
ST_OPEN?	Devuelve el valor de presión en el que se abre el interruptor
ST_START	Inicia la prueba de interruptores.
TEMP_UNIT	Define que la sonda RTD lea en °F o °C en la pantalla indicada
TEMP_UNIT?	Devuelve la unidad en que se ha
VAL?	Devuelve los valores medidos
ZERO_MEAS	Ajusta el módulo de presión a cero
ZERO_MEAS?	Devuelve la compensación a cero del módulo de presión

Tabla 7. Unidades de parámetro

Unidades	Significado
CEL	Temperatura en grados Celsius
CUSTOM	Tipo de sonda RTD personalizado
DCI	Función de corriente
DCV	Función de medida de tensión
EXT	Función de medida de presión externa
FAR	Temperatura en grados Fahrenheit
LOWER	Designa la pantalla inferior
MA	Milamperios de corriente
MEASURE	Estado de medida
MEAS_LOOP	Medición con estado de alimentación
MIDDLE	Designa la pantalla media
OHMIOS	Resistencia en ohmios

Unidades	Significado
PCT_ERR	Porcentaje de error
PERCENT	Porcentaje
PT385_100	Tipo de RTD 385 Platinum de 100 ohmios
PT392_100	Tipo de RTD 392 Platinum de 100 ohmios
PTJIS_100	Tipo de RTD JIS Platinum de 100 ohmios
P1	Función de medida de presión P1
RTD	Función de medida de temperatura
ST_P1	Modo de prueba de interruptores con P1
ST_EXT	Modo de prueba de interruptores con módulo externo
SOURCE	Estado de fuente
SIM	Estado de simulación
UPPER	Designa la pantalla superior
V	Tensión

Tabla 8. Códigos de error

Número de error	Descripción del error
100	Se ha recibido un valor no numérico para una entrada que debería serlo
101	Se han introducido demasiados dígitos
102	Unidad o parámetro de valor no válido
103	El valor está por encima del límite superior del rango permitido
104	El valor está por debajo del límite inferior del rango permitido
105	Falta un parámetro de comando necesario
106	Se ha recibido un parámetro de comando no válido
107	No se ha seleccionado presión

Número de error	Descripción del error
108	Tipo de sensor no válido
109	No se ha conectado el módulo de presión
110	Se ha recibido un comando desconocido
111	Se ha recibido un parámetro erróneo
112	Desbordamiento del búfer de entrada serie
113	Hay demasiadas entradas en la línea de comandos
114	Desbordamiento del búfer de salida serie

Introducción de comandos

Los comandos del Producto se pueden introducir en mayúscula o minúscula. Hay que introducir al menos un espacio entre el comando y el parámetro; el resto de espacios son opcionales. Casi todos los comandos del Producto son secuenciales. Los comandos solapados se indican tal cual. En esta sección se explican todos los comandos y su uso general, y se incluye información acerca de cualquier parámetro que se pueda introducir con el comando , así como cuál es el resultado del comando.

Comandos comunes

***CLS**

Borra la cola de errores. También finaliza todas las operaciones pendientes. Cuando se escriben los programas, úselo antes de cada procedimiento para evitar desbordamientos de búfer.

***IDN?**

Devuelve fabricante, número de modelo, número de serie y versión de firmware del Producto. Por ejemplo:

*IDN? devuelve FLUKE,719PRO,1234567,1.00

Comandos de calibrador

CPRT_COEFA

Use este comando para introducir una sonda RTD personalizada en el Producto. El valor numérico introducido después del comando se define como el primer coeficiente del polinomio usado por la sonda RTD personalizada.

Por ejemplo:

```
CPRT_COEFA 3.908300E-03 define 3,908300e-3  
como el coeficiente A.
```

CPRT_COEFA?

Define el número introducido como primer coeficiente del polinomio usado en la sonda RTD personalizada. Con el ejemplo anterior, CPRT_COEFA? devuelve:

3,908300E-03

CPRT_COEFB

Este comando se utiliza para introducir una sonda RTD personalizada en el Producto. El valor numérico introducido después del comando se define como el segundo coeficiente del polinomio usado por la sonda RTD personalizada.

Por ejemplo:

```
CPRT_COEFB -5.774999E-07 define -5,774999E-07  
como coeficiente B.
```

CPRT_COEFB?

Devuelve el número introducido como segundo coeficiente del polinomio usado en la sonda RTD personalizada. Con el ejemplo anterior, CPRT_COEFB? devuelve:

-5,774999E-07

CPRT_COEFC

Este comando se utiliza para introducir una sonda RTD personalizada en el Producto. El valor numérico introducido después del comando se define como el tercer coeficiente del polinomio usado por la sonda RTD personalizada.

Por ejemplo:

```
CPRT_COEFC -4.183000E-12 define -4,183000E-12  
como coeficiente C.
```

CPRT_COEFC?

Devuelve el número introducido como tercer coeficiente del polinomio usado en la sonda RTD personalizada. El ejemplo anterior CPRT_COEFC? devuelve:

-4.183000E-12

CPRT_R0

Define la resistencia a 0 °, R0, en la sonda RTD personalizada. El valor se debe introducir con una etiqueta de unidad. Consulte la tabla para obtener asistencia.

Por ejemplo:

CPRT_R0 100 OHM define R0 en 100 Ω.

CPRT_R0?

Devuelve el valor de la resistencia de la sonda RTD. El ejemplo anterior devuelve:

1.000000E+02, OHM

DAMP

Activa o desactiva la función de atenuación.

Por ejemplo:

Si se envía DAMP ON, se activará la función de atenuación.

DAMP?

Devuelve el estado actual de la función de atenuación.

Por ejemplo:

Si se envía DAMP? , devolverá ON si la función de atenuación está activa.

DISPLAY

Enciende o apaga la pantalla indicada.

Por ejemplo:

Si DISPLAY LOWER envía ON, se encenderá la pantalla inferior.

DISPLAY?

Devuelve el estado actual de cada una de las pantallas.

Por ejemplo:

Si se envía DISPLAY? , devolverá ON, ON, ON si las tres pantallas están encendidas.

FAULT?

Devuelve el número de código de error de un error que se haya producido. El comando se puede introducir si el comando anterior llevó a cabo la acción para la que estaba destinado.

Por ejemplo, si se introduce un valor para la salida de corriente más largo que el rango compatible (0-24 mA), **FAULT?** devuelve:

103 que es el número de código de una entrada que supera el rango.

Consulte las tablas 5, 6, 7 y 8 para obtener más información sobre números de códigos de error.

ERROR_LOOP

Enciende o apaga la alimentación de bucle en modo de error porcentual.

Por ejemplo:

Para encender la alimentación de bucle, envíe **ERROR_LOOP ON**.

ERROR_LOOP?

Devuelve el estado actual de la alimentación de bucle en modo de error porcentual.

Por ejemplo:

Si se envía **ERROR_LOOP?** aparecerá ON si la alimentación de bucle está en modo de error.

ERROR_MODE

Activa o desactiva el modo de porcentaje de error.

Por ejemplo:

Para activar el modo de error porcentual, envíe **ERROR_MODE ON**.

ERROR_MODE?

Devuelve el estado actual del modo de error porcentual.

Por ejemplo:

Si se envía **ERROR_MODE?** aparecerá ON si el Producto se encuentra en modo de error.

ERROR_PORT

Define el puerto de presión del error porcentual.

Por ejemplo:

Para definir el puerto de presión del error porcentual en [P1, envíe `ERROR_PORT P1`.

ERROR_PORT?

Devuelve el puerto de presión actual del modo de error porcentual.

Por ejemplo:

Si se envía `ERROR_PORT?`, devolverá P1 si el puerto de presión del modo de error porcentual es [P1].

FUNC

Define la pantalla indicada en el argumento uno en la función indicada en el argumento 2.

Por ejemplo:

Para definir la pantalla inferior en el modo de presión, envíe `FUNC LOWER,RTD`.

FUNC?

Devuelve el modo actual de todas las pantallas. Por ejemplo, si el Producto se define en [P2] ST en la pantalla superior, [P1] en la media y RTD en la inferior, `FUNC?` devuelve:

`ST_P2,P1,RTD`

HART_ON

Enciende el resistor Hart.

HART_OFF

Apaga el resistor Hart.

HART?

Devuelve el estado actual del resistor Hart.

Por ejemplo:

Si el resistor Hart está encendido, `HART?` devuelve ON.

HI_ERR

Define el 100% del punto del cálculo del modo de error porcentual en las unidades de ingeniería actuales.

Por ejemplo:

Para definir el punto de 100% en 100 psi, envíe `HI_ERR 100`.

HI_ERR?

Devuelve el punto de 100% del cálculo del modo de error porcentual.

Por ejemplo:

Si el punto de 100% se define en 100 psi, `HI_ERR?` devuelve `1.000000E+02, PSI`.

IO_STATE

Define el estado de entrada/salida/simulación de la función mA del Producto. No define el Producto en mA si no está ya en mA.

Por ejemplo:

Si el Producto está en modo de simulación de mA, al enviar `IO_STATE MEASURE` entraría en modo de medición.

IO_STATE?

Devuelve el estado de entrada/salida/simulación de la función mA del Producto.

Por ejemplo:

Si el Producto estaba en modo de simulación de mA, `IO_STATE?` devolvería SIM.

LOCAL

Restablece el Producto al funcionamiento local si se encontraba en modo remoto. El comando también desactiva el parámetro LOCKOUT si el Producto estaba en modo de bloqueo.

LOCKOUT

El envío de este comando define el estado de bloqueo; si la unidad está en REMOTE o entra en modo remoto, dejará de usar el teclado. La única forma de borrar el estado de bloqueo es mediante el envío del comando LOCAL.

LO_ERR

Define el 0% del punto del cálculo del modo de error porcentual en las unidades de ingeniería actuales.

Por ejemplo:

Para definir el punto de 0% en 20 psi, envíe `LO_ERR20`.

LO_ERR?

Devuelve el punto de 0 % del cálculo del modo de error porcentual.

Por ejemplo:

Si el punto de 0% se define en 20 psi, `LO_ERR?` devuelve `2.000000E+01, PSI`.

MOTOR_ON

Enciende el motor.

719PRO

Manual de uso

MOTOR_OFF

Apaga el motor.

MOTOR?

Devuelve el estado del motor.

Por ejemplo:

Si el motor está encendido, `MOTOR?` devuelve ON.

OHMS?

Devuelve el valor bruto de ohmios de la sonda RTD.

Por ejemplo:

Cuando un P100-385 se mide a 0 °C, `OHMS?` devuelve 1.000000E+02, OHM.

OUT

Este comando también cambia el Producto a modo de salida de mA. Es necesario introducir un número y una unidad después del comando.

Por ejemplo:

`OUT 5 MA` define la salida de corriente en 5 mA.

OUT?

Devuelve la salida del Producto.

Con el ejemplo anterior, `OUT?` devuelve 5.000000E-03, A

PRES_UNIT

Se utiliza para definir la unidad de presión de la pantalla indicada.

Por ejemplo:

Para definir la unidad de presión en psi en la pantalla inferior, envíe `PRES_UNIT LOWER, PSI`.

PRES_UNIT?

Devuelve la unidad de presión usada cuando se mide la presión en cualquiera de las tres pantallas.

PUMP_LIMIT

Define la presión aproximada en psi a la que se apagará la bomba.

Por ejemplo:

`PUMP_LIMIT 50` define el valor aproximado al que se apagará la bomba en 50 psi

PUMP_LIMIT?

Devuelve el límite de la bomba. El ejemplo anterior con `PUMP_LIMIT?` devuelve:

50.000

REMOTE

Sitúa al Producto en modo remoto. Desde el modo remoto, se puede seguir utilizando el teclado para volver al modo local, salvo que haya introducido el comando `LOCKOUT` antes del comando `REMOTE`. A continuación se bloquea el teclado y se debe enviar el comando `LOCAL` para volver al funcionamiento normal.

RTD_TYPE

Define el tipo de sonda RTD. La lista siguiente muestra los tipos de sonda RTD y el modo en que se deben introducir después del comando:

PT385_100; PT392_100; PTJIS_100; CUSTOM;

Por ejemplo:

`RTD_TYPE PT385_100` define el tipo de sonda RTD en `PT100-385`

RTD_TYPE?

Devuelve el tipo de sonda RTD.

Por ejemplo:

Si el tipo de sonda RTD es `PT385_100`, `RTD_TYPE?` devuelve `PT100_385`.

SIM

Define la salida de para la simulación de corriente. Este comando también cambia el Producto a modo de simulación de mA. Es necesario introducir un número y una unidad después del comando.

Por ejemplo:

`SIM 5 MA` define la simulación de corriente en 5 mA.

SIM?

Devuelve la salida de la simulación de corriente. Según el ejemplo anterior, la salida sería: `5.000000E-03, A`.

ST_START

Inicia la prueba de interruptores.

ST_CLOSE?

Devuelve la presión a la que el interruptor se cierra en las unidades de presión actuales.

ST_OPEN?

Devuelve la presión a la que el interruptor se abre en las unidades de presión actuales.

ST_DEAD?

Devuelve la banda muerta del interruptor en las unidades de presión actuales.

TEMP_UNIT

Este comando se usa para definir la unidad de temperatura usada en la medición de temperatura.

El primer argumento indica a qué pantalla se debe aplicar el cambio. El segundo argumento es la unidad: CEL para Celsius o FAR para Fahrenheit.

Por ejemplo:

Para definir la unidad de temperatura en Fahrenheit en la pantalla inferior, envíe `PRES_UNIT LOWER, FAR`.

TEMP_UNIT?

Devuelve la unidad de temperatura, (CEL o FAR) utilizada cuando se miden las sondas RTD en cada una de las 3 pantallas.

VAL?

Devuelve el valor de las mediciones de la pantalla superior e inferior. Por ejemplo, si la pantalla superior muestra 5 mA y la inferior 10 V, `VAL?` devuelve:

5.000000E-03, A, 1.000000E+01, V

ZERO_MEAS

Restablece a cero el módulo de presión conectado. Introduzca el valor de ajuste a cero en PSI después del comando cuando vaya a realizar el ajuste a cero en un módulo de presión absoluta.

ZERO_MEAS?

Devuelve la compensación a cero o el valor de referencia de los módulos de presión absoluta.

Rangos y resolución

La Tabla 9 muestra los rangos y la resolución del Producto.

Tabla 9. Rangos y resoluciones

Rango (PSI)		30 psi, 2,0 bares	150 psi, 10 bares	300 psi, 20 bares
Presión de ráfaga (PSI)		300	300	600
Presión de prueba (PSI)		60	200	400
Unidades de ingeniería	Factor			
Psi	1	30,000	150,00	300,00
Bar	0,06894757	2,0684	10,3421	20,684
mbar	68,94757	2068,4	10342,1	20684
kPa	6,894757	206,84	1034,21	2068,4
MPa	0,00689476	0,2068	1,03421	2,0684
kg/cm2	0,07030697	2,1092	10,5460	21,092
cmH2O a 4 °C	70,3089	2109,3	10546,3	21093
cmH2O a 20 °C	70,4336	2113,0	10565,0	21130
mmH2O a 4 °C	703,089	21093	N/A	N/A

719PRO*Manual de uso*

mmH ₂ O a 20 °C	704,336	21130	N/A	N/A
inH ₂ O a 4 °C	27,68067	830,42	4152,1	8304,2
inH ₂ O a 20 °C	27,72977	831,89	4159,5	8318,9
inH ₂ O a 60 °C	27,70759	831,23	4156,1	8312,3
mmHg a 0 °C	51,71508	1551,5	7757,3	15515
inHg a 0 °C	2,03602	61,081	305,40	610,81
Presión de prueba: presión máxima permisible sin un cambio en la calibración				
Presión de ráfaga: sensor dañado o destruido; riesgo de lesiones				

Mantenimiento

Reemplace las pilas

Si las baterías se descargan, el Producto se apagará automáticamente para evitar que se produzcan fugas.

Nota

Use sólo pilas alcalinas AA, baterías de litio o pilas recargables NIMh.


⚠️ Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas, fuego o lesiones personales:

- **Retire las pilas si el Producto no se usa durante un largo período de tiempo, o si se almacena con temperaturas que superen las especificaciones del fabricante de la batería. Si las pilas no se retiran se puede producir un derrame en la batería que dañe el Producto.**
 - **Sustituya las baterías cuando se muestre el indicador de batería baja para evitar que se produzcan mediciones incorrectas.**
- **Asegúrese de que la polaridad de la batería es correcta para evitar fugas.**
 - **Repare el Producto antes de usarlo si la pila presenta fugas.**
 - **El compartimento de la pila debe estar cerrado y bloqueado antes de poner en funcionamiento el Producto.**

Para cambiar las pilas, consulte la figura 12:

1. Apague el Producto.
2. Gire el producto hasta que la pantalla mire hacia el suelo.
3. Con un destornillador de cabeza plana, retire el tornillo del compartimento de las pilas.
4. Levante la base de las pilas y retírela.
5. Cambie las ocho pilas AA por unas nuevas. Asegúrese de que la polaridad es la correcta.
6. Vuelva a colocar la base de las pilas.
7. Vuelva a colocar la base de las pilas en el compartimento.
8. Vuelva a instalar la tapa de la batería.
9. Apriete el tornillo de la tapa.

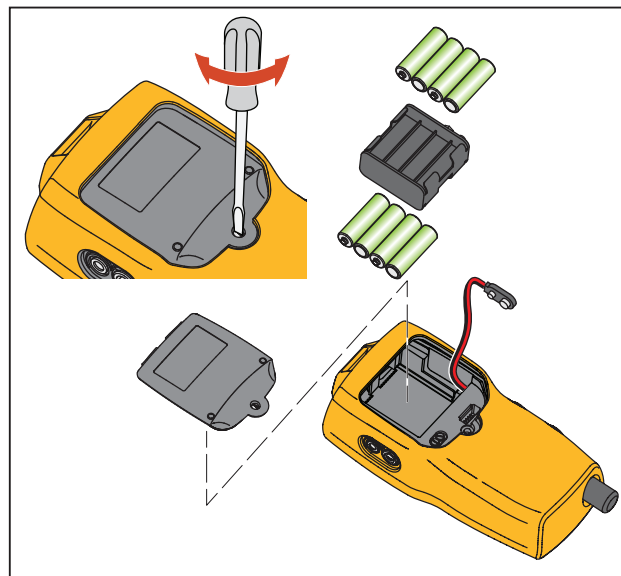

hix061.eps

Figura 12. Sustitución de las pilas

Limpieza del Producto

⚠ Precaución

Para evitar dañar la lente de plástico y la caja, no utilice solventes ni limpiadores abrasivos.

Limpie el Producto con un paño suave humedecido con agua o agua con jabón suave.

Limpieza del conjunto de válvulas

A veces, el Producto podría no funcionar correctamente debido a la contaminación del conjunto interno de válvulas. Para limpiar el conjunto de válvulas utilice el siguiente procedimiento. Si este procedimiento no corrige el problema, se puede solicitar un kit de reparación. Consulte la sección "Repuestos reemplazables por el usuario".

1. Con un destornillador fino, retire los dos tapones de retención del compartimento de las pilas (consulte la Figura 12).
2. Una vez quitados los tapones, retire con cuidado el conjunto de muelle y junta tórica.
3. Deje los conjuntos de la válvula en un lugar seguro y limpie el cuerpo de la válvula con un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico.
4. Repita el proceso varias veces con un nuevo paño de algodón hasta que no queden rastros de contaminación o suciedad.
5. Opere varias veces las empuñaduras de la bomba y vuelva a verificar que no haya contaminación.
6. Limpie el conjunto de juntas tóricas y la junta tórica de los tapones de retención con alcohol isopropílico y verifique cuidadosamente que las juntas no presentan daños o desgaste excesivo. El kit de reparación incluye repuestos, si es necesario.
7. Cerciórese de que los resortes no estén gastados ni hayan perdido tensión. Deben medir aproximadamente 8,6 mm en estado relajado. Si fueran más cortos, podrían proporcionar suficiente tensión de sellado. Sustitúyalos si es necesario.
8. Una vez limpiadas e inspeccionadas todas las piezas, reinstale los conjuntos de juntas tóricas y resorte en el cuerpo de la válvula.
9. Vuelva a colocar los tapones de retención y apriételes suavemente.
10. Selle el puerto de salida y opere la bomba a por lo menos el 50 % de su capacidad.
11. Libere la presión y repita varias veces para asegurarse de que las juntas tóricas se asienten correctamente.

Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario

Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas, incendios o lesiones, use solo las piezas de repuesto especificadas.

La tabla 10 contiene una lista de las piezas de repuesto y los accesorios reemplazables por el usuario, que están ilustradas en la figura 13. Para obtener más información acerca de estos artículos, póngase en contacto con su representante de Fluke. Consulte la sección "Contacto con Fluke" de este manual.


Tabla 10. Accesorios y repuestos reemplazables

Elemento	Descripción	Número de pieza
①	Estuche	4365551
②	Teclado	4364770
③	Objetivo, 30 PSIG	4365524
	Objetivo, 150 PSIG	4365536
	Objetivo, 300 PSIG	4365549
④	Fluke-7XX-2020 Módulo de pantalla	4404450
⑤	Perilla selectora	4380627
⑥	719Pro Perilla Vernier de ajuste	664190
⑦	Etiqueta para puerto, 30 PSI, 2 BARES	4110698
	Etiqueta para puerto, 150 PSI, 10 BARES	4374295
	Etiqueta para puerto, 300 PSI, 20 BARES	4110710
⑧	TPAK80-4-2002 Correa con imán	669952

Calibrador de presión
Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario

Elemento	Descripción	Número de pieza
⑨	TPAK80-4-8001 Correa, 9 pulg.	669960
⑩	Hoja de seguridad	4354604
⑪	Guía de referencia rápida	4354567
⑫	CD con manual del usuario	4354598
⑬	Baterías alcalinas AA	376756
No ilustrada	Tapón inferior, PRO 30, 150PSIG	4365560
No ilustrada	71X-TRAP, funda contra líquidos y suciedad	4380747
No ilustrada	Juego de conductores de prueba	Variable ^[1]

Elemento	Descripción	Número de pieza
No ilustrada	Pinza de conexión, roja	Variable ^[1]
No ilustrada	Pinza de conexión, negra	Variable ^[1]
No ilustrada	Sonda RTD	4366669
No ilustrada	URTD, adaptador RTD universal (caja de disyuntores RTD) para 719Pro y 721.	4382695
No ilustrada	Kit de manguera, conexiones (3) y adaptadores (2)	3345825
No ilustrada	FLK719PRO 300PRK, kit de reparación de bomba, 719PRO-300G	4401168
No ilustrada	FLK719PRO 30 150PR, kit de reparación de bomba, 719PRO-30 AND 150G	4401179
No ilustrada	FLUKE-7XX Cable, USB, 5 contactos LEMO, SGL 6 pies	4401616
[1] Vaya a www.fluke.com para obtener más información acerca de los cables de prueba y pinzas de cocodrilo disponible para su región.		

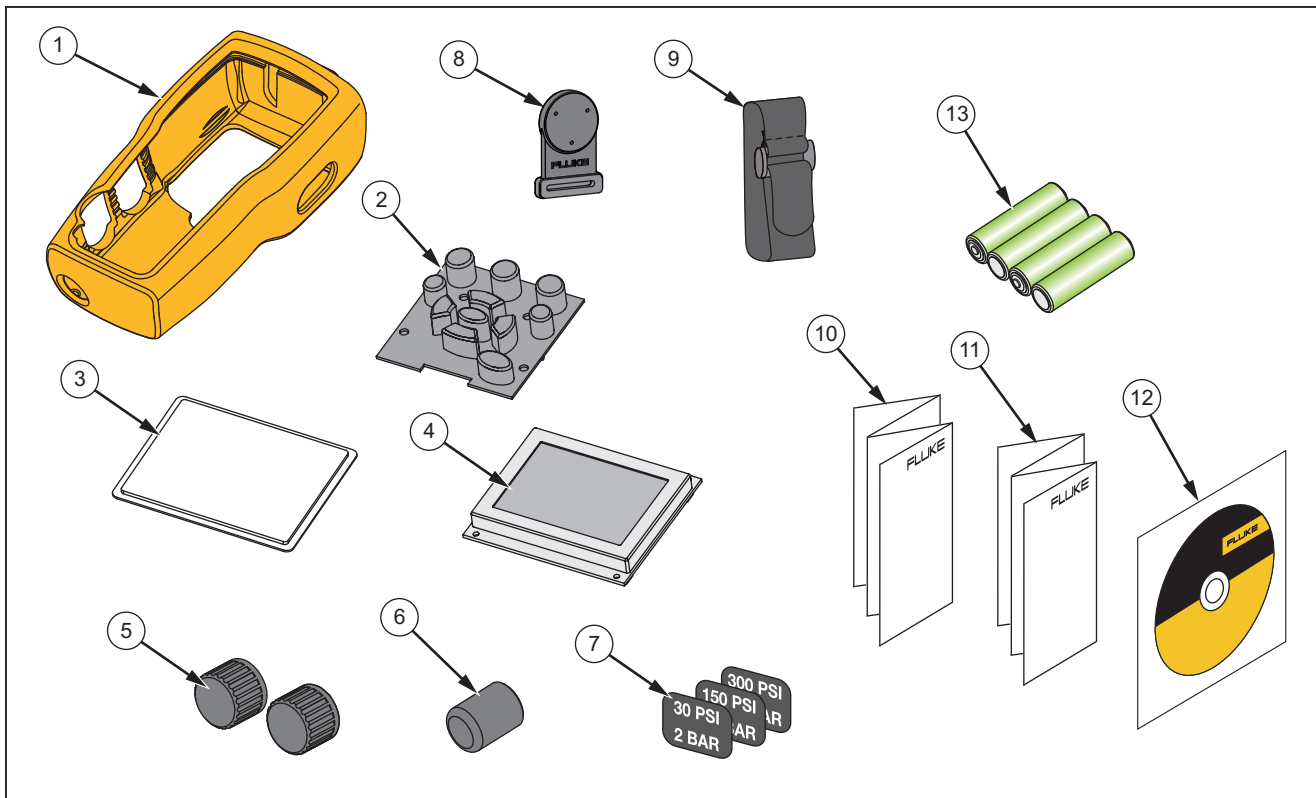

hix063.eps

Figura 13. Accesorios y repuestos reemplazables por el usuario

Especificaciones

Medición de presión	Rango	Resolución	Precisión	Comentario
719Pro-30G	De -12 a 30 psi/de -0,8 bares a 2 bares	0,001 PSI 0.0001 bar	±0,025% de la escala completa, 6 meses ±0,035% de la escala completa, 1 año	Sólo aire sin humedad y gas no corrosivo
719Pro-150G	De -12 a 150 psi/de -0,8 bares a 10 bares	0,01 PSI 0.001 bar		
719Pro-300G	De -12 a 300 psi/de -0,8 bares a 20 bares	0,01 PSI 0.001 bar		
Efecto de temperatura (todos los rangos)			Sume ±0,002% de escala completa para temperaturas fuera del intervalo de 15 °C a 35 °C	Sin efecto en la precisión en todas las funciones de 15 °C a 35 °C
Función	Rango	Resolución	Precisión (1 año)	Comentario
mA CC (simulación y medición)	De 0 mA a 24 mA CC	0,001 mA	±0,015% de la lectura ±2 cuentas	1000 Ω de carga máxima en fuente mA, 26 V dc de tensión máxima en simulación de mA
Voltios CC (sólo medición)	30 V CC	0,001 V		Sin medición de tensión de CA, no supere los 30 V CC
Temperatura (sólo medición, Pt100 RTD)	De -50 °C a 150 °C (-58 °F a 302 °F)	0,01 °C 0,01 °F	Temperatura ±0,1 °C (0,2 °F)	±0,25 °C (±0,45 °F) de incertidumbre combinada al usar la sonda 720 RTD (accesorio opcional)
Alimentation de boucle	24 V CC	N/D	24 mA a 24 V	
Efecto de temperatura (todas las funciones)			Sume ±0,002% de escala completa/°C para temperaturas fuera del intervalo de 15 °C a 35 °C	Sin efecto en la precisión en todas las funciones de 15 °C a 35 °C

719PRO

Manual de uso

Rango de temperatura

En funcionamiento-10° C a +50° C (14° F a +122° F)

De almacenamiento:

Con baterías Según la especificación del fabricante de la batería, no exceder la especificación de almacenamiento sin baterías.

Sin pilas-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Altitud2000 m

Potencia

Pilas 8 pilas AA (alcalinas)

Duración de las pilas..... 300 ciclos de bombeo hasta 150 PSI mínimo; 1000 ciclos de bombeo hasta 30 PSI; 100 ciclos de bombeo hasta 300 PSI mínimo

Características físicas

Dimensiones con estuche (Al. x An. x Pr.) (24,13 x 11,18 x 7) cm, (9,5 x 4,4 x 2,8) pulg.

Peso con estuche 1,2 kg (2,5 lb)

Estanqueidad IP40

Conectores/Puertos

Presión Uno (1), NPT de 1/8 pulg.

Eléctrico Tomas banana estándar

Sonda RTD Minicircular de 4 contactos

Módulo externo Minicircular de 6 contactos

Unidades de ingeniería psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH₂O @ 4 °C, cmH₂O @ 20 °C, mH₂O @ 4 °C, mH₂O @ 20 °C, inH₂O @ 4 °C, inH₂O @ 20 °C, inH₂O @ 60 °F, mmHg @ 0 °C, inHg @ 0 °C, ftH₂O @ 4 °C, ftH₂O @ 20 °C, ftH₂O @ 60 °F

Entorno electromagnéticoIEC 61326-1: portátil

Compatibilidad electromagnéticaSólo se aplica a su uso en Corea. Equipo de Clase A (Equipo de difusión y comunicación industrial) [1]

[1] El vendedor informa de que este producto cumple con los requisitos industriales de onda electromagnética (Clase A). Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no domésticos.

